



جزوه شماره ۲ (ویرایش سوم: فروردین ۹۹)

ماشین های سنکرون سه فاز

3Phase Synchronous Machines

قابل استفاده برای دانشجویان

کاردانی و کارشناسی مهندسی برق و سایر علاقه مندان

تهیه و تنظیم: مهندس پیام رحیمی

Payam.rahimi2558@yahoo.com

Telegram: @payam.Rahimi


منابع:

(۱) ماشین های الکتریکی تالیف دکتر P.C.Sen ترجمه دکتر مهرداد عابدی

(۲) ماشین های الکتریکی تالیف استفن . ج . چاپمن

(۳) جزوه دکتر واحدی...دانشگاه علم و صنعت تهران

(۴) ماشینهای الکتریکی مدرسان شریف تالیف مهندس رضا پژمان فر

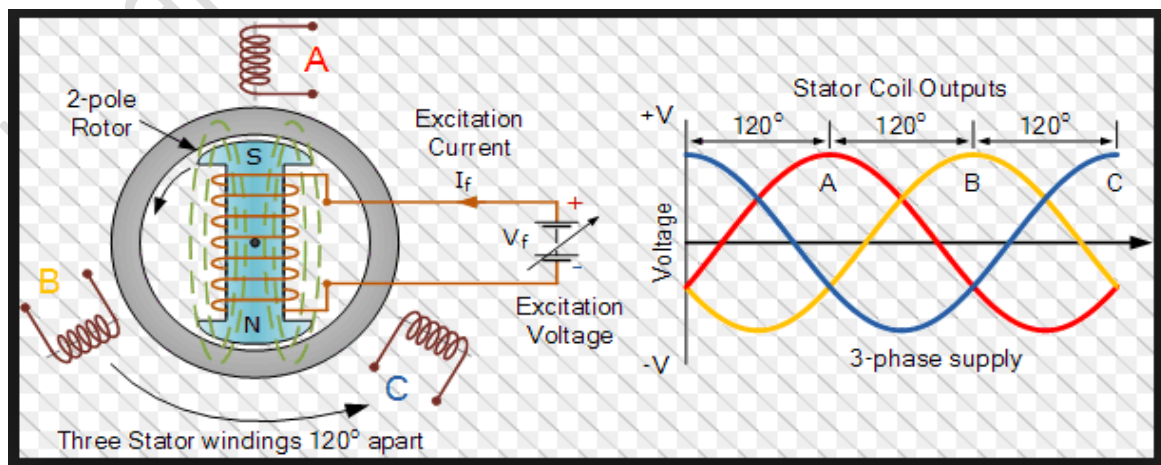

انواع ماشینهای الکتریکی متداول

❖ ترانسفورماتور: تکفاز و سه فاز

✓ غالب ترانسفورماتورها: سه فاز می باشند

❖ موتورهای سه فاز: آسنکرون (القایی) و سنکرون

✓ غالب موتورهای سه فاز آسنکرون می باشند

❖ ژنراتورهای سه فاز: سنکرون و آسنکرون (القایی)

✓ غالب ژنراتورهای سه فاز سنکرون می باشند.

□ تمام ماشینها بر اساس قوانین الکترومغناطیسی فارادی کار می کنند.

ماشین های سنکرون تحت سرعت ثابتی به نام سرعت سنکرون می چرخند و لغزش در آنها صفر است و جزو ماشین های جریان متناوب محسوب می شوند.

ماشین های سنکرون عمدتاً در حالت ژنراتوری مورد بهره برداری قرار می گیرند و شبکه بی نهایت یا بار محلی را تغذیه می نمایند.

تفاوت ماشین های سنکرون و آسنکرون: ماشین های سنکرون اعم از ژنراتور و موتور جزو ماشین های دو تحریک محسوب می شوند. در حالی که در ماشین های القایی یا آسنکرون تنها عامل تحریک، جریان استاتور می باشد، زیرا جریان رتور بر اثر القا پدید می آید. لذا ماشین های آسنکرون همواره در حالت پس فاز مورد بهره برداری قرار می گیرند.

امروزه ژنراتورهای سنکرون سه فاز (آلترناتورها) ستون فقرات شبکه های برق در جهان را تشکیل می دهند و در نیروگاه ها وظیفه تولید انرژی الکتریکی را به دوش می کشند.


موتورهای سنکرون سه فاز در مواقعی به کار می روند که به سرعت ثابت نیاز داشته باشیم و یکی از مزایای عمده موتورهای سنکرون این است که می تواند از شبکه توان راکتیو دریافت و یا به شبکه توان راکتیو تزریق کند.

ساختمان ماشین های سنکرون سه فاز قدرت بالا (بزرگ)

استاتور (شامل هسته ی مغناطیسی (فولاد مغناطیسی) و سیم پیچی سه فاز): استاتور ماشین های سنکرون سه فاز، اعم از ژنراتور و موتور حاوی سیم پیچی سه فاز متقارن است که درون شیارهای استاتور جاسازی شده و در طول محیط آن پخش و توزیع گردیده اند. استاتور در ژنراتور بار را تغذیه می کند و در موتور به شبکه وصل می شود و از شبکه جریان دریافت می کند. به سیم پیچی استاتور، سیم پیچی آرمیچر نیز گفته می شود و سیم پیچی آرمیچر به طوری طراحی می شود که جریان و ولتاژ زیادی را تحمل نماید.

رتور (شامل هسته و سیم پیچی تغذیه شونده توسط جریان DC): رتور ماشین سنکرون حاوی سیم پیچی تحریک یا میدان است و این سیم پیچی توسط جریان DC تحریک می گردد و بر دو نوع است:

- ۱) رتور قطب برجسته: این رتورها عمدتاً در ماشین هایی به کار می رود که سرعت سنکرون آنها کم است و فاصله ی هوایی بین استاتور و رتور غیریکنواخت است، بطوریکه در زیر مرکز قطبها فاصله ی هوایی و رلوکتانس کم و در طرفین قطبها فاصله ی هوایی زیاد می باشد.

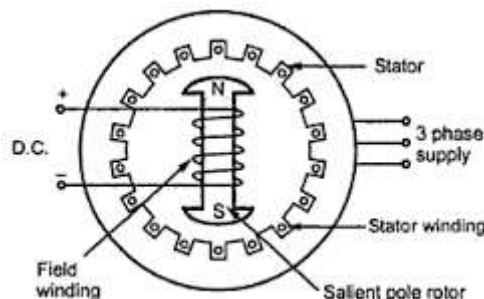

۲) رتور قطب صاف یا استوانه ای: این رتورها عمدتاً در ماشین هایی به کار می رود که سرعت سنکرون آنها زیاد است و فاصله ی هوایی بین استاتور و رتور یکنواخت است، استاتور و رتور به صورت استوانه کامل ساخته می شوند.

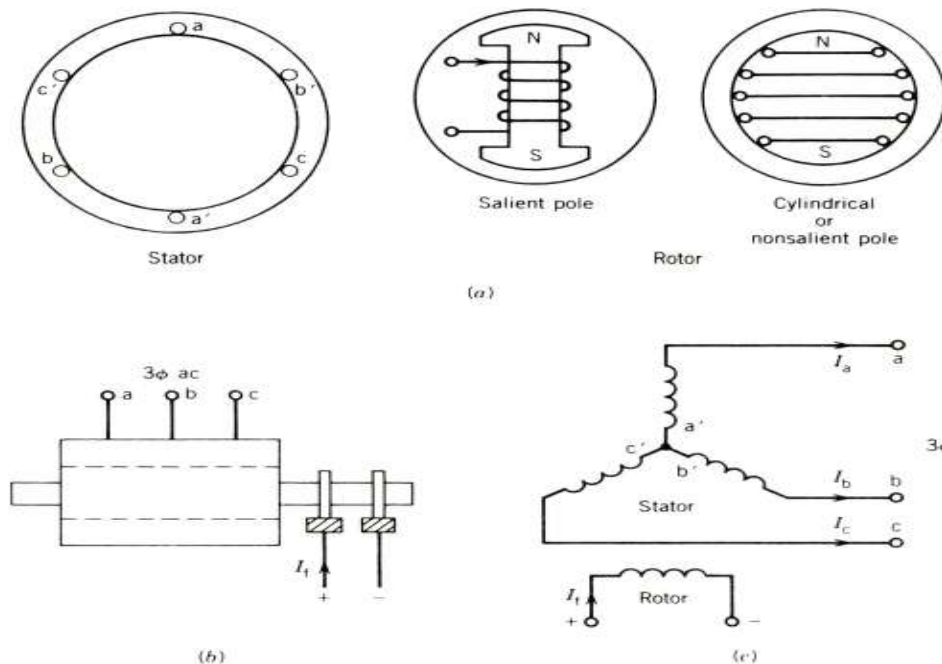


FIGURE 6.1 Basic structure of the three-phase synchronous machine

نتیجه اینکه : ماشین های سنکرون بزرگ، از نوع قطب داخلی بوده و سیم پیچ تحریک قطبها روی رتور قرار دارد و سیم پیچی سه فاز آرمیچر روی استاتور نصب می شود.

** ژنراتورهای سنکرون کوچک از نوع قطب خارجی بوده و سیم پیچ تحریک قطبها روی استاتور قرار دارد و سیم پیچی سه فاز آرمیچر روی رتور نصب می شود. در این نوع ژنراتور روی رتور سه حلقه ی لغزان جهت اخذ توان خروجی سه فاز قرار دارد.

دسته بندی ژنراتورهای سنکرون از نظر محرک (گرداننده اولیه):

توربو ژنراتورها: در این ژنراتورها، رتور توسط یک توربین بخاری یا گازی با سرعت چرخش نسبتاً بالا گردانده می شود لذا تعداد قطبهای این نوع ژنراتورها کم (۲ یا ۴) می باشد و رتور از نوع قطب صاف داخلی است.

هیدرو ژنراتورها: در این ژنراتورها، رتور توسط یک توربین آبی با سرعت چرخش نسبتا کم گردانده می شود لذا تعداد قطب های این نوع ژنراتورها زیاد (۱۲ به بالا) می باشد و رتور از نوع قطب برجسته داخلی است.

دیزل ژنراتورها: در این مولدها رتور توسط یک موتور دیزلی با سرعت چرخش متوسط (بین توربو و هیدرو) گردانده می شود. لذا تعداد قطب معمولا بیشتر از ۴ است.

- توربو ژنراتورها نسبت به هیدروژنراتورها به علت سرعت بالا دارای طول زیاد و قطر کم می باشند.
- عمدتا ژنراتورهای سنکرون سه فاز بزرگ (قدرت بالا) از نوع قطب داخلی بوده، به عبارت دیگر سیم پیچ رتور توسط منبع DC تغذیه و تحریک می شود و از سیم پیچ های استاتور جریان AC می گذرد و مولدهای سنکرون کوچک از نوع قطب خارجی هستند و از سیم پیچ های رتور جریان AC می گذرد.
- مولد های دارای قطب داخلی بوده و برق از اخذ می شود. (قدرت بالا - استاتور).
- در نیروگاه چون سرعت و قدرت بالاست ، باید قطب و قطب داخلی باشد. (بخاری - صاف).
- برای خنک سازی توربو ژنراتورها معمولا از هیدروژن مایع و هوای سرد استفاده می شود و برای خنک سازی دیزل ژنراتورها معمولا از روغن یا آب سرد یا هوای سرد استفاده می شود.

اساس کار ژنراتورهای سنکرون (قدرت بالا):

در یک ژنراتور سنکرون قدرت بالا که در نیروگاه ها وظیفه ی تولید برق را بر عهده دارد، مدار تحریک بر روی رتور قرار دارد، لذا یک جریان dc به سیم پیچ رتور اعمال می گردد تا یک میدان مغناطیسی رتور تولید شود. سپس رتور مربوط به ژنراتور به وسیله یک محرک اصلی (انواع توربین ها) چرخانده می شود، تا یک میدان مغناطیسی دوار در ماشین به وجود آید . این میدان مغناطیسی یک ولتاژ سه فاز را در سیم پیچ های استاتور ژنراتور القاء می نماید .


در ژنراتور سنکرون سیم پیچی استاتور به دلیل اینکه ولتاژ اصلی ماشین را تولید می کند به سیم پیچی آرمیچر، و سیم پیچی رتور به دلیل اینکه میدان اصلی مغناطیسی ماشین را تولید می کند به سیم پیچی میدان معروف است.

روش های اعمال تحریک به ماشین سنکرون:

- (۱) توسط حلقه های لغزان و جارو بک
- (۲) سیستم بدون جاروبک (brush less) یا دیودهای چرخان

مدل یکفاز ژنراتور سنکرون:

ولتاژ تحریک (E_f) که همان ولتاژ تولید شده می باشد با شار تحریک و سرعت متناسب است. واضح است که شار تحریک نیز با جریان تحریک متناسب است.

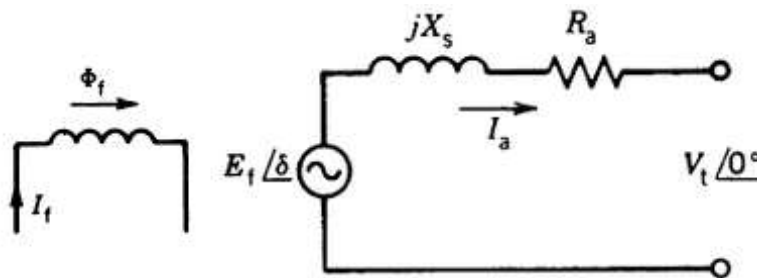



- در ژنراتور سنکرون همواره E_f از ولتاژ ترمینال (V_t) جلوتر است و زاویه δ مثبت است. ($\delta > 0$)
- در موتور سنکرون همواره E_f از ولتاژ ترمینال (V_t) عقب تر است و زاویه δ منفی است. ($\delta < 0$)
- زاویه توان یا زاویه گشتاور (δ) نقش مهمی در انتقال توان از ماشین به شبکه و بالعکس ایفا می کند و نقش آن در پایداری ماشین انکار ناپذیر است و $\delta = 90^\circ$ حد پایداری استاتیکی ماشین سنکرون می باشد و چنانچه $\delta > 90^\circ$ شود، سنکرونیزم از دست می رود، و ماشین ناپایدار می شود.
- در ماشین های واقعی در $0 < \delta < 25$ کار می کنند.
- در ماشین سنکرون قطب صاف مقدار توان اکتیو از رابطه $P = \frac{3V_t E_f}{X_s} \sin \delta$ بدست می آید.
- ژنراتور سنکرون به دلیل ($\delta > 0$) با توجه به رابطه $P = \frac{3V_t E_f}{X_s} \sin \delta$ هموار توان اکتیو تولید می کند. ($P > 0$)
- موتور سنکرون به دلیل ($\delta < 0$) با توجه به رابطه $P = \frac{3V_t E_f}{X_s} \sin \delta$ هموار توان اکتیو مصرف می کند. ($P < 0$)

- در حالت فوق تحریک ماشین سنکرون (ژنراتور و موتور) $E_f \cos \delta > V_t$ است و با توجه به رابطه ی $Q = \frac{3V_t}{X_s} (E_f \cos \delta - V_t)$ ماشین تولید کننده توان راکتیو است. ($Q > 0$)
- در حالت زیر تحریک ماشین سنکرون (ژنراتور و موتور) $E_f \cos \delta < V_t$ است و با توجه به رابطه ی $Q = \frac{3V_t}{X_s} (E_f \cos \delta - V_t)$ ماشین مصرف کننده توان راکتیو است. ($Q < 0$)
- در حالت تحریک نرمال ماشین سنکرون $E_f \cos \delta = V_t$ است و ($Q = 0$) می باشد.

دیاگرام فازوری ژنراتور سنکرون قطب صاف در حالت فوق تحریک:

در حالت فوق تحریک ژنراتور سنکرون ($E_f \cos \delta > V_t$) دیاگرام فازوری مطابق شکل زیر است و مولد مانند خازن عمل می کند و توان راکتیو تحویل شبکه می دهد و I_a پس فاز است.

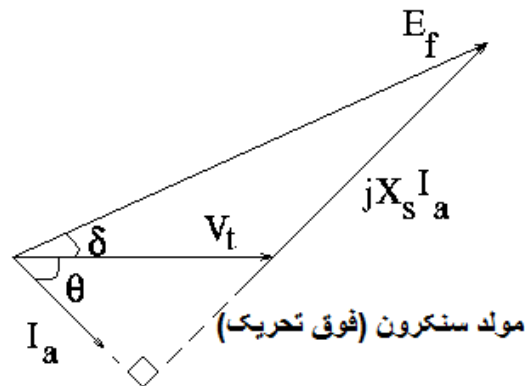

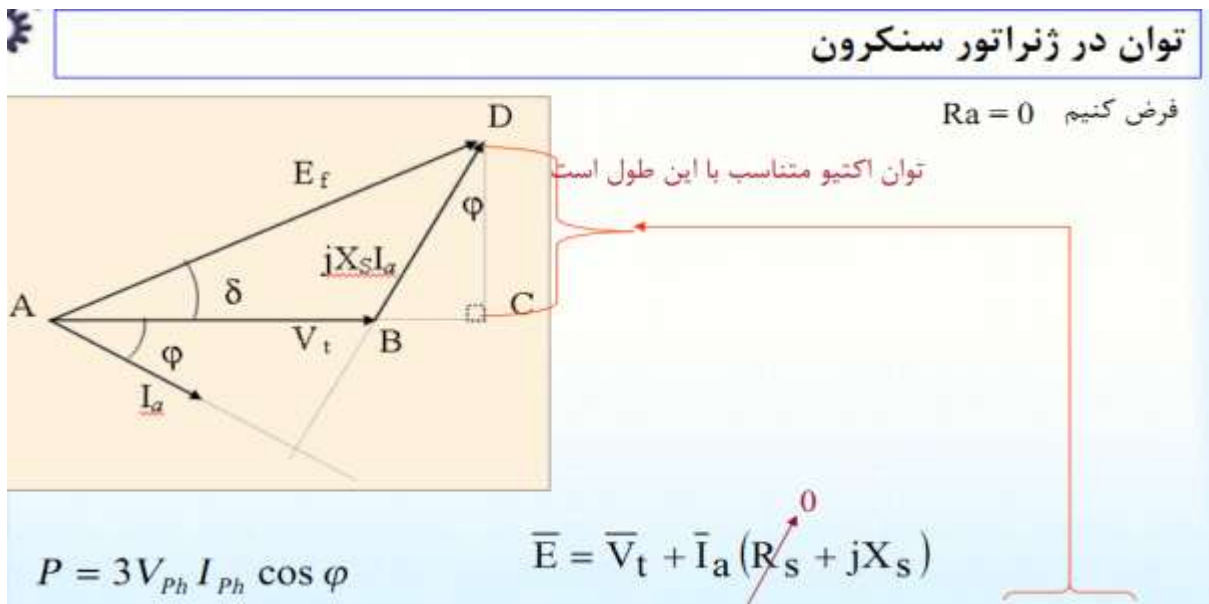


$$\begin{cases} \sin \delta = \frac{DC}{E_f} \Rightarrow DC = E_f \cdot \sin \delta \\ \cos \varphi = \frac{DC}{X_s I_a} \Rightarrow DC = X_s I_a \cdot \cos \varphi \end{cases}$$


$$\Delta ADC, \Delta BDC \Rightarrow X_s I_a \cos \varphi = E \sin \delta \Rightarrow I_a \cos \varphi = \frac{E \sin \delta}{X_s}$$

$$P = 3 V_t I_a \cos \varphi = 3 V_t \frac{E \sin \delta}{X_s} \Rightarrow P = \frac{3 V_t E}{X_s} \sin \delta$$

$$\sin \delta = 1 \Rightarrow P_{\max} = \frac{3 V_t E}{X_s}$$


نقطه $\delta = \pi/2$ حد پایداری استاتیکی ماشین سنکرون می باشد

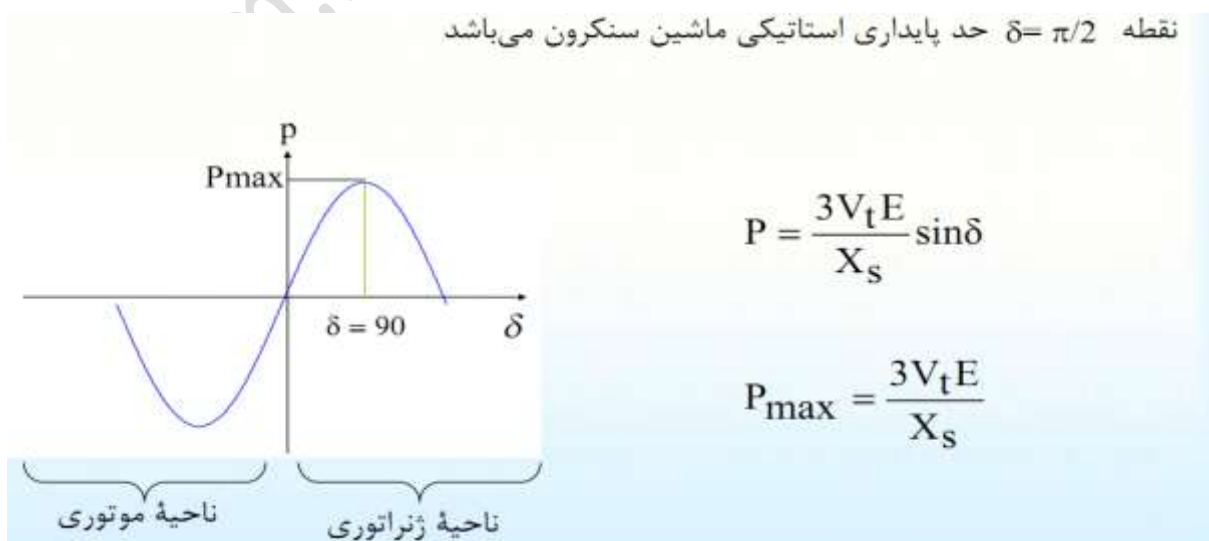

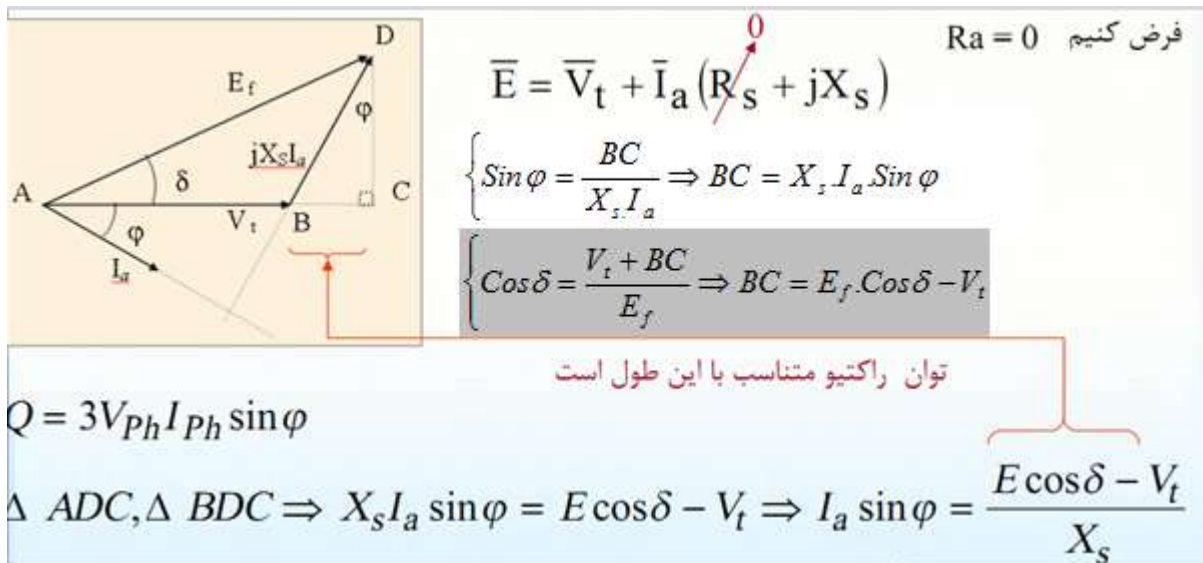


$$Q = 3V_t I_a \sin \varphi = 3V_t \frac{E \cos \delta - V_t}{X_s} \Rightarrow Q = 3 \left[\frac{V_t E \cos \delta - V_t^2}{X_s} \right]$$

مقایسه دیاگرام فازوری ژنراتور سنکرون قطب صاف در حالات فوق تحریک و زیر تحریک :

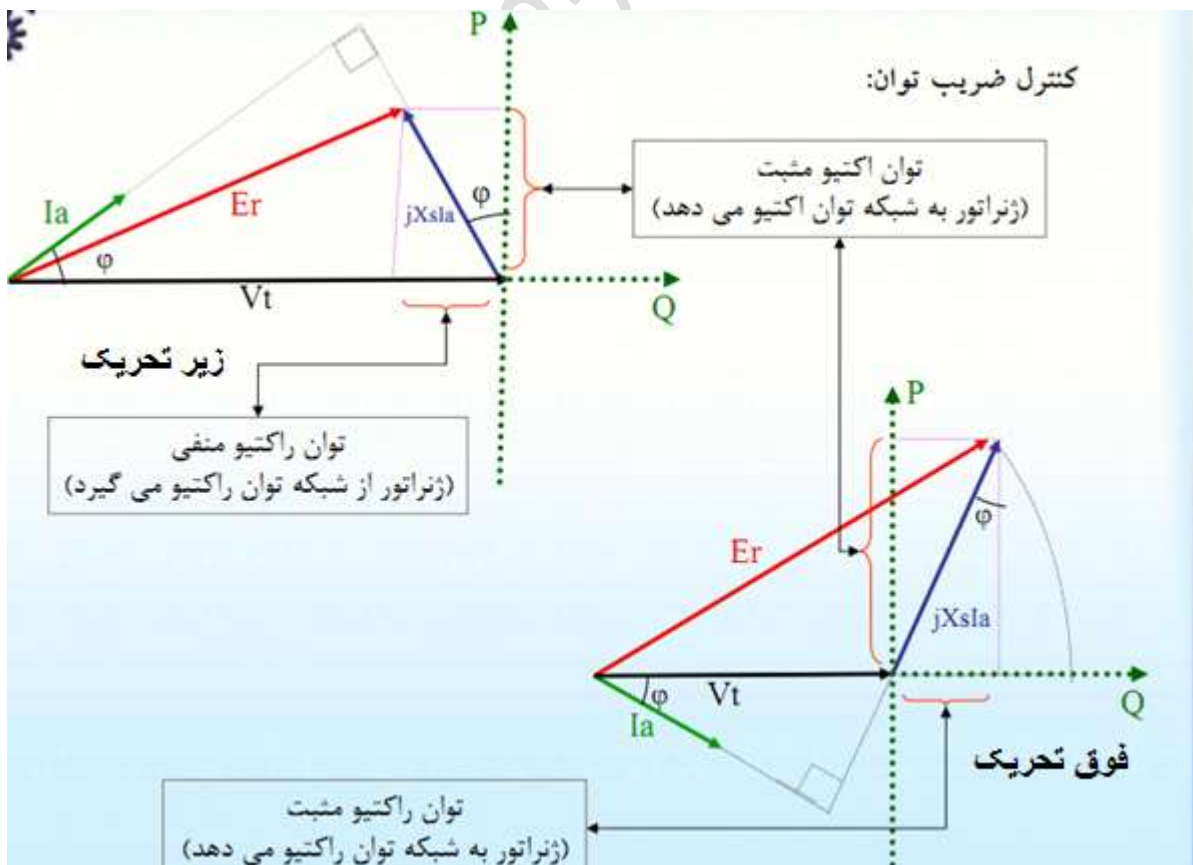

در اغلب مولدهای سنکرون بزرگ نیروگاهی از افت اهمی صرفنظر می شود چون در این ماشین ها به جای سیم مسی از تسمه های مسی استفاده می شود که مقاومت اهمی خیلی پایین تری نسبت به سیم دارند، دیاگرام های فازوری زیر با لحاظ افت اهمی ترسیم شده اند.

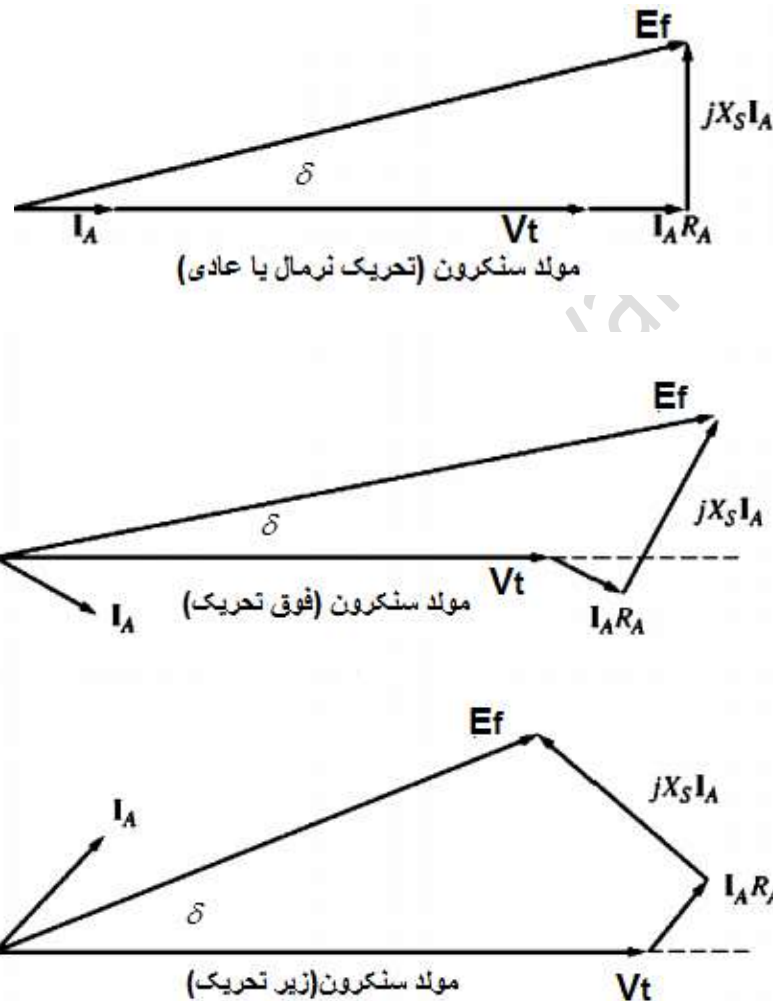


مثال ۱: یک آلترناتور سه فاز ۶/۶KV - ۱۵۰۰ KVA با سیم پیچ اتصال ستاره در هر فاز دارای مقاومت ۰/۴ اهم و راکتانس ۶ اهم است. این ماشین بار کامل را در ولتاژ نامی و ضریب توان ۰/۸ پس فاز می دهد. ضمن ترسیم دیاگرام فازوری زاویه توان را بیابید.

حل:

مثال ۲: ولتاژ ترمینال یک مولد سنکرون با اتصال ستاره در بار 200A و ضریب قدرت 0.8 پس فاز $200\sqrt{3}$ ولت می باشد. اگر از R_s صرف نظر و $X_s = 0.5\Omega$ باشد: الف) ولتاژ القایی هر فاز (E_{ph}) یا E_f ب) زاویه بار یا زاویه توان (δ) ج) مقادیر توان های اکتیو و راکتیو تولیدی

مثال ۳) یک ژنراتور سنکرون سه فاز قطب صاف با قدرت 2 مگا ولت آمپر و ولتاژ خط 6 کیلوولت دارای اتصال ستاره تحت ضریب قدرت 0.8 پس فاز مفروض است، اگر از R_s صرف نظر شود و راکتانس سنکرون هر فاز $X_s = J5$ اهم باشد مطلوب است: الف) ولتاژ القایی هر فاز (E_f یا E_{ph}) ب) زاویه بار یا زاویه توان (δ) ج) مقادیر توان های اکتیو و راکتیو تولیدی

پخش توان در ژنراتور سنکرون

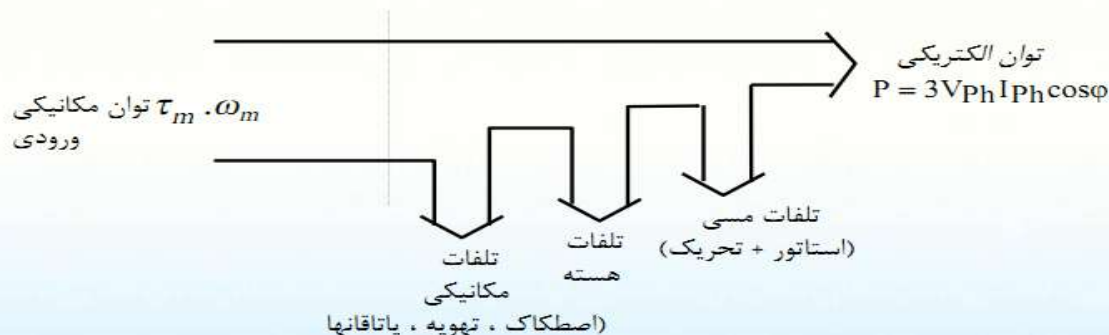

کار موازی ژنراتورهای سنگرون :

امروزه به ندرت می توان ژنراتور سنگرونی یافت که مستقل از دیگر ژنراتورها کار کند و به تنهایی بار خودش را تغذیه کند. چنین حالتی را تنها در کاربردهای اندکی، مثلاً به عنوان ژنراتورهای اضطراری می توان یافت. در کاربردهای معمولی همیشه تعدادی ژنراتور به طور موازی توان مورد نیاز بارها را تأمین می کنند. پس در شبکه ی قدرت عظیم، شاید هزاران ژنراتور بار سیستم را بین خود تقسیم می کنند.

چرا ژنراتورهای سنگرون به طور موازی کار می کنند؟ این کار چندین فایده مهم دارد :

- ۱- باری که چند ژنراتور می توانند تأمین کنند بیشتر از باری است که یک ماشین به تنهایی تأمین می کند.
- ۲- داشتن ژنراتورهای زیاد، قابلیت اطمینان سیستم قدرت را افزایش می دهد، چون خرابی یکی از آن ها موجب نمی شود که تمام توان تأمین شده برای بار قطع شود.
- ۳- اگر تعداد ژنراتورها زیاد باشد امکان خارج کردن یک یا چند ژنراتور از مدار برای سرویس و نگهداری وجود دارد.
- ۴- اگر تنها یک ژنراتور به کار رفته باشد و بار آن بسیار کمتر از بار کامل باشد، بازده چندان خوبی ندارد. اما اگر به جای آن از تعدادی ماشین کوچک تر استفاده شود می توان تنها کسری از آنها را وارد مدار کرد. ژنراتورهایی که در مدار قرار می گیرند نزدیک بار کامل کار کرده، بازده بیشتری خواهند داشت.

موازی کردن ژنراتورهای سنگرون

هدف از موازی کردن ژنراتورها چیست ؟

- ← بالا بردن قابلیت اطمینان سیستم
- ← امکان برنامه ریزی برای تعمیرات دوره ای
- ← افزایش راندمان
- ← نیاز به واحدهای رزرو کوچکتر

شرایط لازم برای موازی کردن ژنراتورهای سنگرون:

اگر در یک لحظه دلخواه دو ژنراتور را با هم موازی کنیم، احتمال آن است که ژنراتورها به طور جدی صدمه ببینند و توان مورد نیاز بار از دست برود. اگر ولتاژ دو هادی که با بسته شدن کلید به هم متصل می شوند، دقیقاً یکسان نباشد، هنگام بستن کلید جریان بسیار بزرگی ایجاد می شود. برای اجتناب از این مسأله، ولتاژ هر یک از سه فاز باید دقیقاً همان دامنه و فاز را داشته باشد که هادی متناظر آن داراست. فرکانس ژنراتور جدید (ژنراتوی که وارد مدار می شود) باید اندکی بیشتر از فرکانس سیستم در حال کار باشد.


اگر فرکانس ژنراتورها هنگام اتصال، خیلی نزدیک هم نباشد، تا پایدار شدن ژنراتورها و رسیدن به یک فرکانس مشترک، جریان های حالت گذرای بزرگی به وجود می آید. فرکانس دو ماشین باید به هم خیلی نزدیک باشند اما نمی توانند دقیقاً برابر باشند.

شرایط لازم برای موازی کردن ژنراتورها

ردیف	شرط	ابزار تست برقراری شرط	راه حل در صورت برقرار نبودن شرط
۱	دامنه ولتاژ فازها یکی باشد	استفاده از ولت متر	تنظیم تحریک
۲	توالی فازها یکی باشد	استفاده از یک موتور القائی	جابجائی دو فاز
۳	ولتاژها هم فاز باشند	روش سه لامپ	تغییر فرکانس تا هم فاز شدن بعد تنظیم فرکانس
۴	برابری فرکانس ژنراتورها	فرکانس متر	تنظیم ست پوینت محرک اولیه


چه وقت می توان گفت دو سیستم هم فازند؟ یک راه ساده روش سه لامپی است:

هنگامی که هر سه لامپ خاموش اند، اختلاف ولتاژ دو سر آن ها صفر است و دو سیستم هم فازند. این روش ساده را می توان به کار برد ولی خیلی دقیق نیست. راه بهتر استفاده از سنکروسکوپ است.

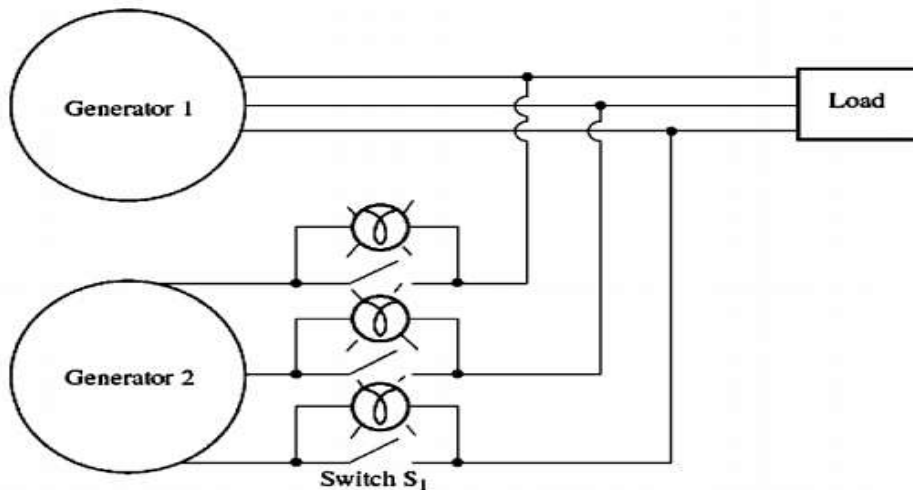

اگر هر سه لامپ با هم پر نور و کم نور شوند، دو سیستم ترتیب فاز یکسانی دارند. اگر لامپ ها به نوبت پر نور و کم نور شوند، ترتیب فاز دو سیستم مخالف هم است و یکی از آن دو را باید عوض کرد. هنگامی که هر سه لامپ خاموش اند، اختلاف ولتاژ دو سر آن ها صفر است و دو سیستم هم فازند و کلید را می بندیم.

توجه کنید که سنکروسکوپ تنها یک فاز را کنترل می کند، و در مورد توالی فازها یا ترتیب فازها اطلاعاتی نمی دهد. در ژنراتورهای بزرگ که به سیستم قدرت متصل می شوند، تمام فرآیند موازی کردن یک ژنراتور جدید با سیستم به طور خودکار توسط کامپیوتر انجام می شود. اما ژنراتورهای کوچکتر به طور دستی و طی مراحل توضیح داده شده در بالا، به وسیله اپراتور به سیستم متصل می شوند.

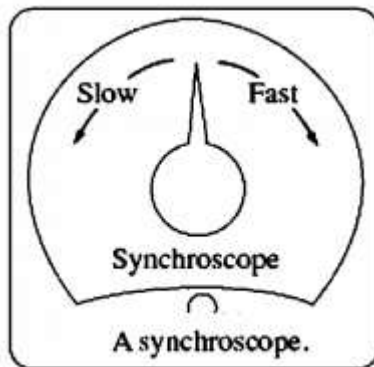

صفر (به معنی هم فاز بودن) در بالا و زاویه ی ۱۸۰ درجه در پایین قرار دارد. چون فرکانس دو سیستم اندکی تفاوت دارند، زاویه فازی که سنکروسکوپ نشان می دهد به کندی تغییر می کند. اگر ژنراتور یا سیستم جدید تندتر از سیستم در حال کار باشد (حالت مطلوب)، زاویه فاز آن جلو می رود و عقربه سنکروسکوپ در جهت ساعتگرد می چرخد. اگر ماشین جدید کندتر باشد، عقربه در جهت پاد ساعتگرد می چرخد. وقتی که عقربه در وضعیت عمودی قرار دارد، ولتاژها هم فازند و می توان برای اتصال سیستم ها کلید را بست.

نکته : با استفاده از دستگاه سنکروسکوپ یا سنکروچک می توان شرایط موازی کردن ژنراتورها را بررسی کرد .

مشخصه ی (فرکانس – توان اکتیو) و (ولتاژ – توان راکتیو) ژنراتور سنکرون :

هر ژنراتوری را یک گرداننده ی اولیه، که منبع توان مکانیکی ژنراتور است، می گردانند. متداول ترین نوع گرداننده اولیه توربین بخار است اما انواع دیگری از قبیل موتورهای دیزلی، توربین های گازی، توربین های آبی، ... وجود دارند.

منبع اولیه توان هر چه باشد، تمام گرداننده های اولیه رفتار مشابهی دارند. هرچه توان بیشتری از آن ها کشیده شود، سرعت چرخش آنها کمتر می شود. در حالت کلی این کاهش سرعت غیر خطی است، اما معمولاً مکانیزم هایی در گاورنر به کار می رود تا کاهش سرعت را با افزایش تقاضای توان خطی کند.

مکانیزم گاورنر هر چه باشد، همیشه طوری تنظیم می شود که افت سرعت در اثر افزایش بار کم باشد. افت سرعت (SD) گرداننده ی اولیه با معادله زیر تعریف می شود و افت سرعت بیشتر ژنراتورها ۲ تا ۴ درصد است.

$$SD = \frac{n_{nl} - n_{fl}}{n_{fl}} \times 100\%$$

رابطه ی فرکانس و توان خروجی ژنراتور هم با معادله ی زیر تعریف می شود:



P = power output of the generator

f_{nl} = no-load frequency of the generator

f_{sys} = operating frequency of system


s_p = slope of curve, in kW/Hz or MW/Hz

$$P = s_p(f_{nl} - f_{sys})$$

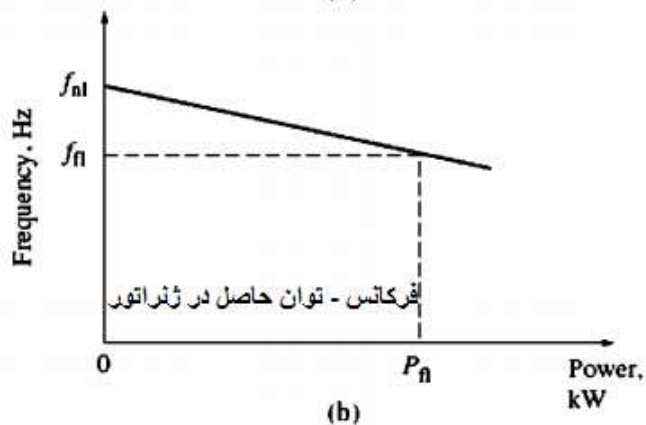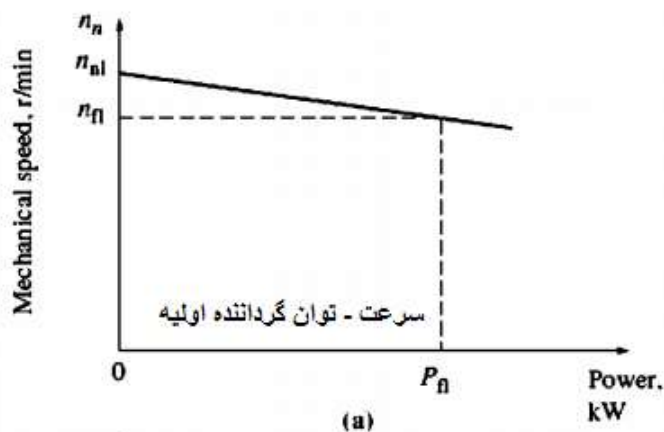

(a) The speed-versus-power curve for a typical prime mover. (b) The resulting frequency-versus-power curve for the generator.

می توان بین توان راکتیو Q و ولتاژ پایانه ای V_T رابطه ی مشابهی به دست آورد. چنانکه قبلاً دیدم، اگر یک بار پس فاز به ژنراتور افزوده شود، ولتاژ پایانه ای آن افت می کند. به طور مشابه، اگر بار پیش فاز به ژنراتور افزوده شود، ولتاژ پایانه ای آن زیاد می شود. منحنی ولتاژ پایانه ای بر حسب توان واکنشی را می توان به دست آورد.

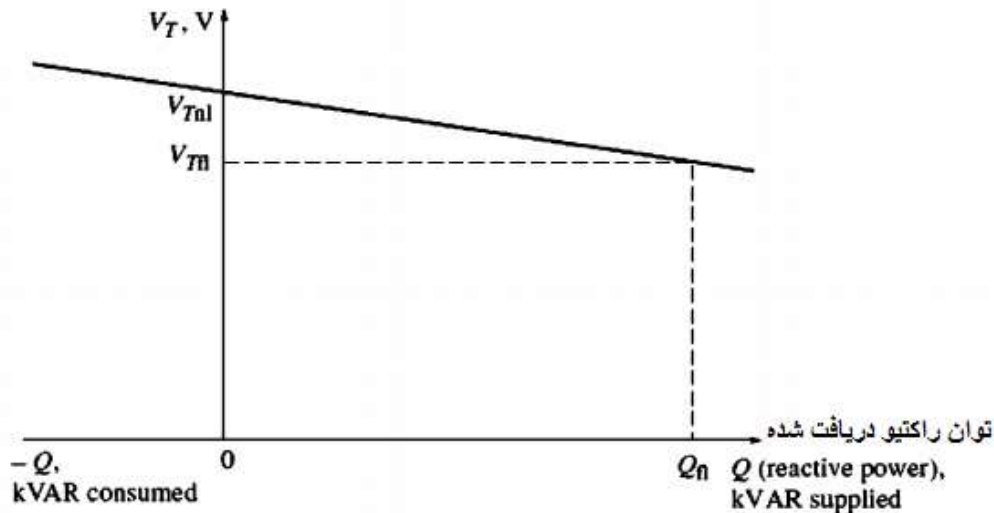

کار ژنراتورهای موازی با سیستم های قدرت بزرگ:

ژنراتورهای سنکرون سه فاز عمدتاً به سیستم قدرت متصل اند و بندرت به تنهایی بارهای خاص و محلی را تامین می کنند. در صورتی که ژنراتورهای سنکرون سه فاز به شبکه قدرت وصل اند و مشترکاً بار مشترکین را تامین می کنند، در این صورت اصطلاحاً می گویند که ژنراتورها به شین بی نهایت وصل اند. از آنجایی که تعداد ژنراتورهای متصل به شبکه زیاد بوده و اندازه این ژنراتورها نسبتاً حجیم و بزرگ است، لذا ولتاژ و فرکانس شین بی نهایت به سختی قابل تغییر است و ثابت می باشد.

هنگامی که ژنراتور سنکرون به یک سیستم قدرت وصل است، معمولاً سیستم قدرت آن چنان بزرگ است که اپراتور ژنراتور هر کار کند تأثیر چندانی بر سیستم قدرت نخواهد داشت. این مفهوم را در حالت ایده آل با شین بی نهایت نشان می دهند.

شین بی نهایت (Infinite Bus) سیستم قدرت بسیار بزرگی است که هر قدر توان اکتیو یا راکتیو به آن داده یا از آن گرفته شود ولتاژ و فرکانس آن تغییر نمی کند. مشخصه ی توان- فرکانس و مشخصه ی توان راکتیو - ولتاژ آن در شکل های زیر نشان داده شده است.


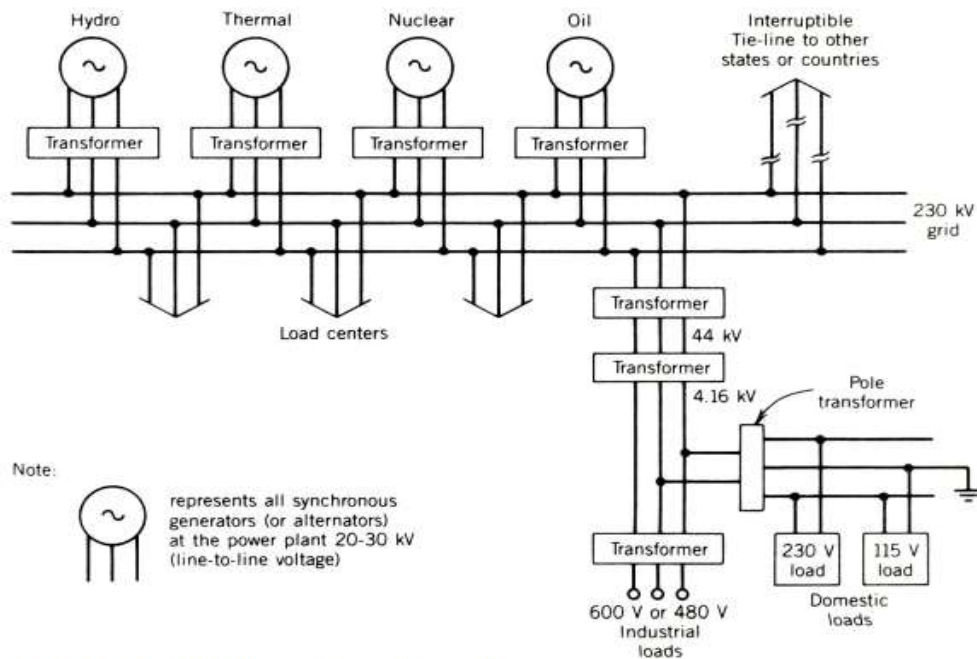


FIGURE 6.7 Infinite bus (or grid) system.

قبل موازی کردن ژنراتور سنکرون با شبکه، ژنراتور سنکرون باید مشخصات زیر را دارا باشد:

- (۱) همولتاژ شبکه یا شین بی نهایت باشد.
- (۲) همفرکانس شبکه یا شین بی نهایت باشد (البته فرکانس اندکی بیشتر از فرکانس شبکه باشد)
- (۳) توالی فاز ژنراتور با توالی فاز شبکه یکسان باشد.
- (۴) هم فاز شین بی نهایت یا شبکه باشد.

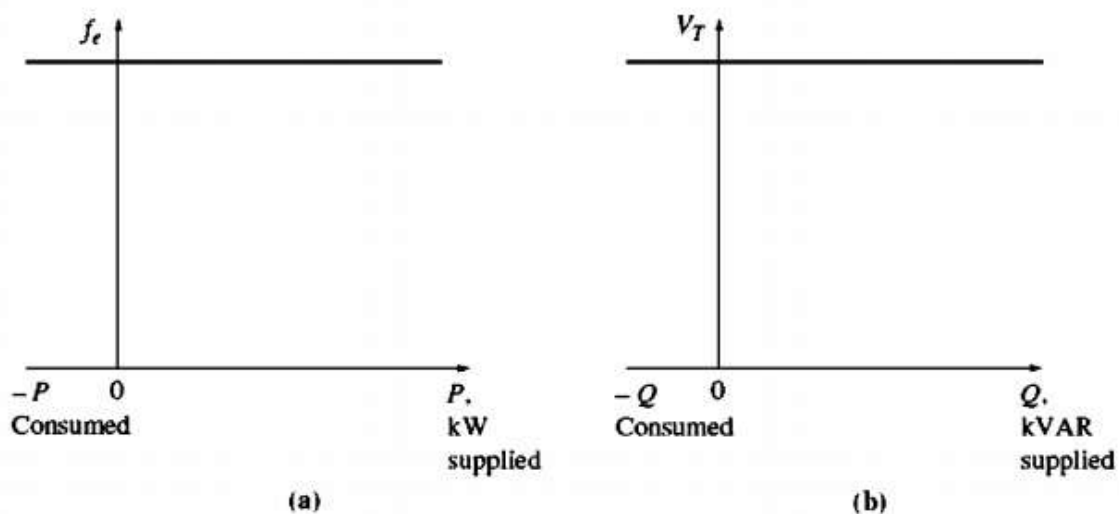


همانگونه که در قسمت قبل تشریح شد در نیروگاه ها چک کردن شرایط موازی کردن ژنراتور با شین بی نهایت توسط دستگاهی به نام سنکروسکوپ انجام می پذیرد، البته چک کردن توالی فازها توسط سنکروسکوپ امکان پذیر نیست و بل از موازی سازی باید حتما مورد تایید قرار گرفته باشد زیرا خطرات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. هر گاه عقربه ی سنکروسکوپ به آرامی حرکت می نمود (به عبارت دیگر فرکانس تقریباً یکسان است) و به نقطه ی اختلاف فاز صفر رسید (وضعیت عمودی در بالا، انحراف کم به سمت سریع) دژنکتور را می بندیم و ژنراتور را به شین بی نهایت وصل می کنیم.

در آزمایشگاه ها بجای استفاده از سنکروسکوپ از سه لامپ استفاده می گردد و در آزمایشگاه محرک اولیه یک موتور DC یا موتور القایی است که نقش توربین نیروگاه را ایفا می کند. سرعت چرخش محور را می توان طوری تنظیم کرد که فرکانس ژنراتور سنکرون با شین بی نهایت مساوی گردد.

مثال ۱): ژنراتوری مطابق شکل باری را تغذیه می کند. می خواهیم بار دومی را با بار اول موازی کنیم. فرکانس بی باری ژنراتور 61Hz و شیب sp آن $1\text{MW}/\text{Hz}$ است، بار ۱ توان حقیقی 1000KW را با ضریب توان 0.8 و بار ۲ توان حقیقی 800KW را با ضریب توان 0.7 مصرف می کند.

الف) قبل از بستن کلید فرکانس سیستم چند است؟

ب) بعد از وصل بار ۲ فرکانس کار سیستم چقدر است؟

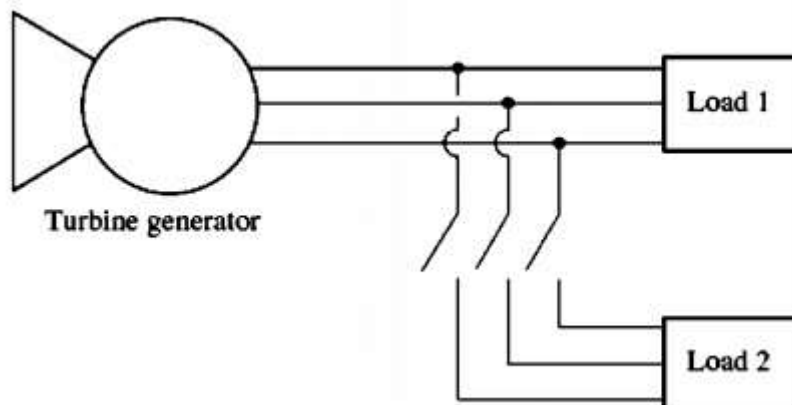

$$P = s_p(f_{nl} - f_{sys})$$

so
$$f_{sys} = f_{nl} - \frac{P}{s_p}$$

(a) The initial system frequency is given by

$$\begin{aligned} f_{sys} &= f_{nl} - \frac{P}{s_p} \\ &= 61 \text{ Hz} - \frac{1000 \text{ kW}}{1 \text{ MW/Hz}} = 61 \text{ Hz} - 1 \text{ Hz} = 60 \text{ Hz} \end{aligned}$$

(b) After load 2 is connected,

$$\begin{aligned} f_{sys} &= f_{nl} - \frac{P}{s_p} \\ &= 61 \text{ Hz} - \frac{1800 \text{ kW}}{1 \text{ MW/Hz}} = 61 \text{ Hz} - 1.8 \text{ Hz} = 59.2 \text{ Hz} \end{aligned}$$


موازی کردن دو ژنراتور با یکدیگر (دیاگرامهای خانه ای)

← دو ژنراتور که با هم موازی می شوند در صورتیکه تمام پارامترهای آنها (دامنه ولتاژها، فرکانس و زاویه آنها) مثل هم باشند هیچ توانی بین آنها رد و بدل نمی شود . حال اگر باری به ترمینال مشترک آنها وصل شود ، چگونه بین آن دو تقسیم می شود ؟

← این امر به مشخصه گاورنر بستگی دارد . گاورنر وسیله ایست برای تنظیم توان تولیدی ژنراتور


و دارای مشخصه ای بصورت زیر است : $P = S_p(f_{nl} - f)$

S_p شیب مشخصه بر حسب کیلو وات یا مگاوات بر هرتز می باشد .

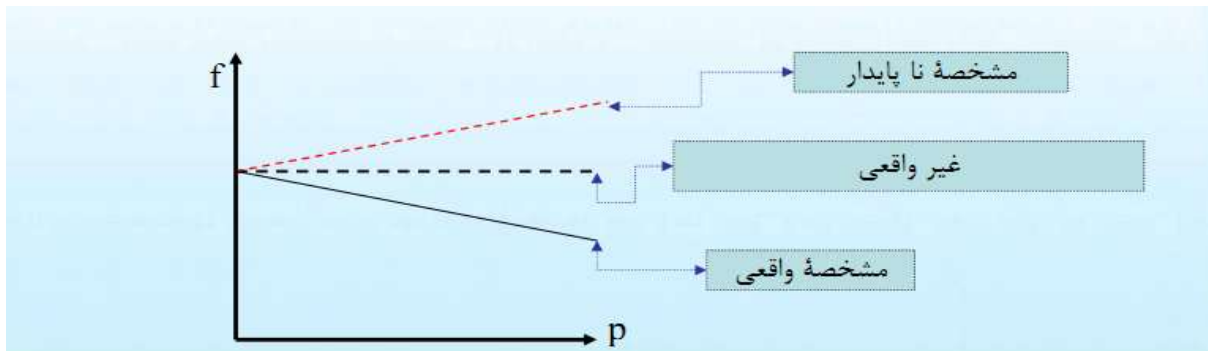


موازی کردن دو ژنراتور با یکدیگر (با بار)


دو ژنراتور بدون بار و شرایط یکسان به هم وصل شده اند و Set point آنها مثل هم تنظیم شده

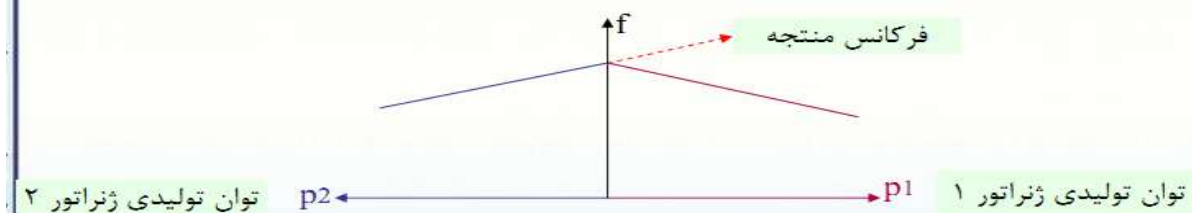





اگر در این حالت باری به این دو ژنراتور وصل شود ، همانگونه که از دیاگرام زیر پیداست فرکانس اندکی افت می کند و ژنراتورهای ۱ و ۲ توانهایی را تولید می کنند که جمع آنها با توان مورد نیاز بار برابر است

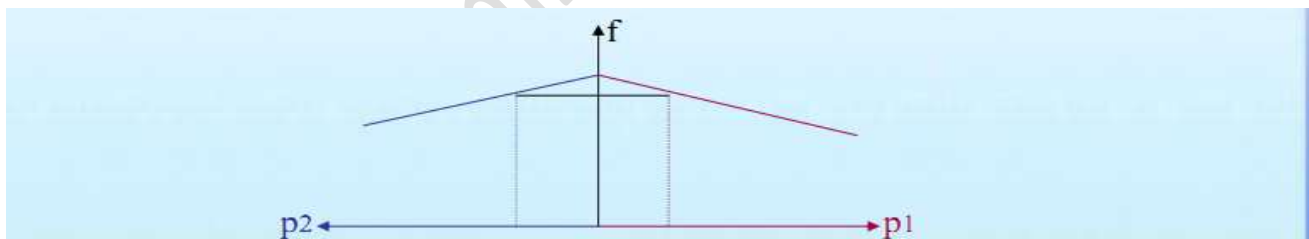

می توان میزان تولید ژنراتورها را با تنظیم Set point تغییر داد

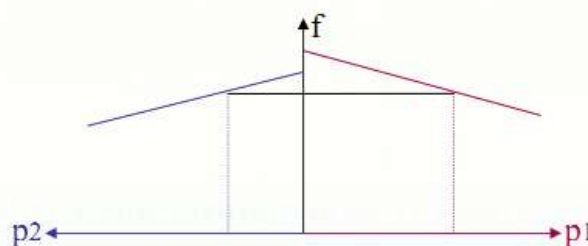

اگر Set point به طور مناسب تنظیم نشوند ممکن است حالتی رخ دهد که یکی از ژنراتورها به شکل یک بار برای دیگری عمل کند

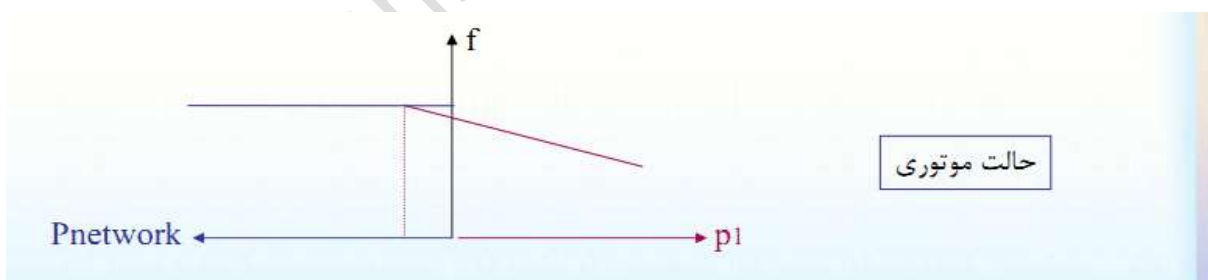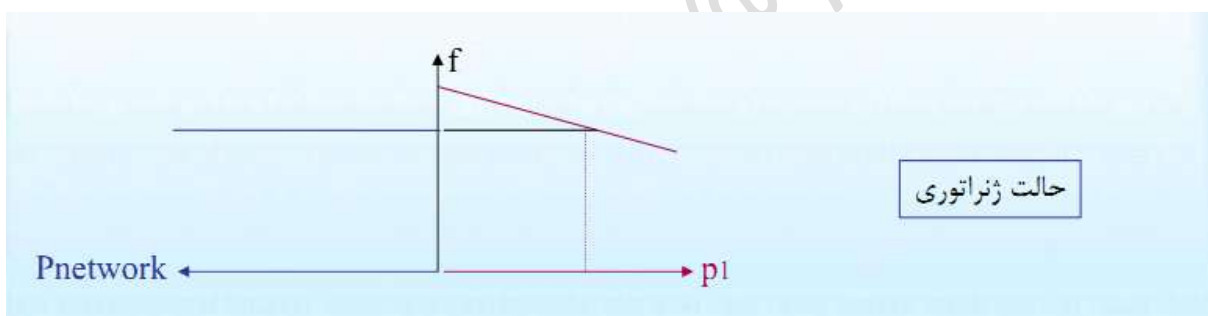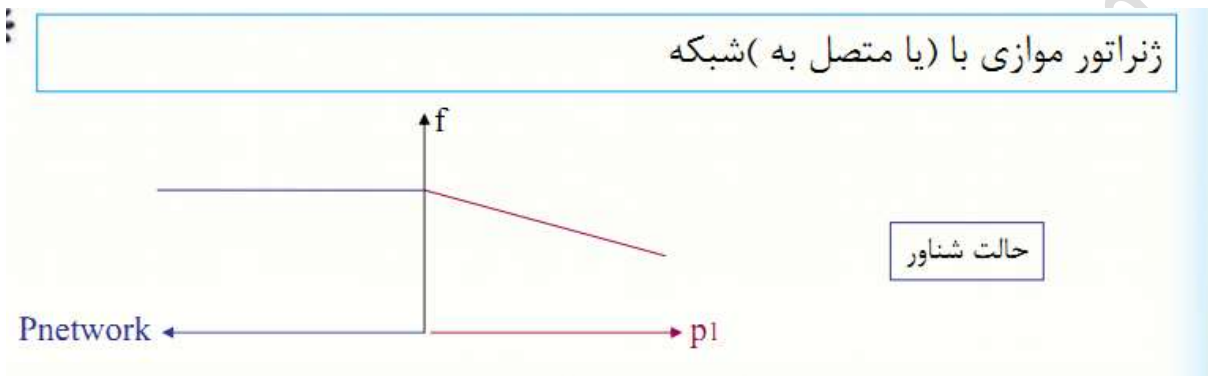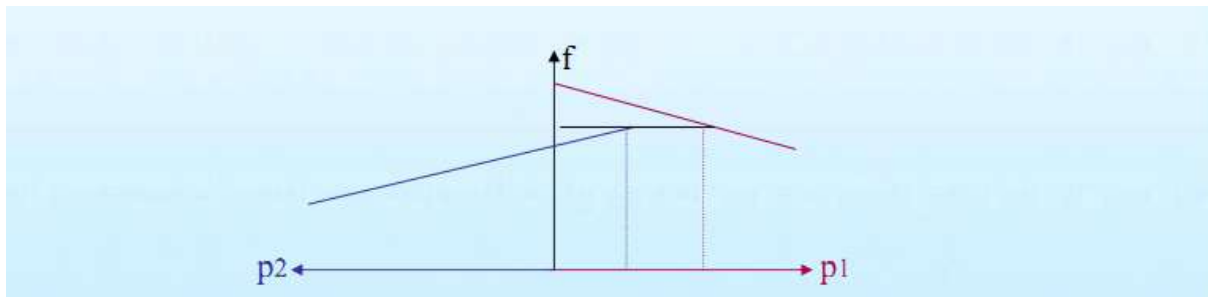

مثال (۲): دو ژنراتور سنکرون کوچک با توجه به مشخصات زیر با هم موازی شده اند و به باس بی نهایت اتصال دارند و مشترکاً " بار 2.5MW با ضریب توان 0.8 پس فاز را تغذیه می کنند:

الف) فرکانس سیستم چند هرتز است و هر ژنراتور چه توانی را فراهم می سازد؟

ب) فرض کنید یک بار 1MW به این سیستم قدرت اضافه شود، فرکانس جدید سیستم چقدر خواهد بود؟ و هر ژنراتور چه توانی را فراهم خواهد کرد؟

ج) نمودارهای توان – فرکانس یا نمودار خانه ای سیستم را ترسیم کنید.

G_1 ژنراتور اول	$F_{nl1}=61.5[\text{HZ}]$	$SP_1=1[\frac{\text{MW}}{\text{HZ}}]$
G_2 ژنراتور دوم	$F_{nl2}=61[\text{HZ}]$	$SP_2=1[\frac{\text{MW}}{\text{HZ}}]$

Solution

The power produced by a synchronous generator with a given slope and no-load frequency is given by Equation (5-28):

$$P_1 = s_{P1}(f_{nl,1} - f_{sys})$$

$$P_2 = s_{P2}(f_{nl,2} - f_{sys})$$

Since the total power supplied by the generators must equal the power consumed by the loads,

$$P_{load} = P_1 + P_2$$

These equations can be used to answer all the questions asked.

- (a) In the first case, both generators have a slope of 1 MW/Hz, and G_1 has a no-load frequency of 61.5 Hz, while G_2 has a no-load frequency of 61.0 Hz. The total load is 2.5 MW. Therefore, the system frequency can be found as follows:

$$P_{load} = P_1 + P_2$$

$$= s_{P1}(f_{nl,1} - f_{sys}) + s_{P2}(f_{nl,2} - f_{sys})$$

$$2.5 \text{ MW} = (1 \text{ MW/Hz})(61.5 \text{ Hz} - f_{sys}) + (1 \text{ MW/Hz})(61 \text{ Hz} - f_{sys})$$

$$= 61.5 \text{ MW} - (1 \text{ MW/Hz})f_{sys} + 61 \text{ MW} - (1 \text{ MW/Hz})f_{sys}$$

$$= 122.5 \text{ MW} - (2 \text{ MW/Hz})f_{sys}$$

$$\text{therefore } f_{sys} = \frac{122.5 \text{ MW} - 2.5 \text{ MW}}{(2 \text{ MW/Hz})} = 60.0 \text{ Hz}$$

The resulting powers supplied by the two generators are

$$P_1 = s_{P1}(f_{nl,1} - f_{sys})$$

$$= (1 \text{ MW/Hz})(61.5 \text{ Hz} - 60.0 \text{ Hz}) = 1.5 \text{ MW}$$

$$P_2 = s_{P2}(f_{nl,2} - f_{sys})$$


$$= (1 \text{ MW/Hz})(61.0 \text{ Hz} - 60.0 \text{ Hz}) = 1 \text{ MW}$$

(b) When the load is increased by 1 MW, the total load becomes 3.5 MW. The new system frequency is now given by

$$\begin{aligned}
 P_{\text{load}} &= s_{P1}(f_{nl,1} - f_{\text{sys}}) + s_{P2}(f_{nl,2} - f_{\text{sys}}) \\
 3.5 \text{ MW} &= (1 \text{ MW/Hz})(61.5 \text{ Hz} - f_{\text{sys}}) + (1 \text{ MW/Hz})(61 \text{ Hz} - f_{\text{sys}}) \\
 &= 61.5 \text{ MW} - (1 \text{ MW/Hz})f_{\text{sys}} + 61 \text{ MW} - (1 \text{ MW/Hz})f_{\text{sys}} \\
 &= 122.5 \text{ MW} - (2 \text{ MW/Hz})f_{\text{sys}} \\
 \text{therefore } f_{\text{sys}} &= \frac{122.5 \text{ MW} - 3.5 \text{ MW}}{(2 \text{ MW/Hz})} = 59.5 \text{ Hz}
 \end{aligned}$$

The resulting powers are

$$\begin{aligned}
 P_1 &= s_{P1}(f_{nl,1} - f_{\text{sys}}) \\
 &= (1 \text{ MW/Hz})(61.5 \text{ Hz} - 59.5 \text{ Hz}) = 2.0 \text{ MW} \\
 P_2 &= s_{P2}(f_{nl,2} - f_{\text{sys}}) \\
 &= (1 \text{ MW/Hz})(61.0 \text{ Hz} - 59.5 \text{ Hz}) = 1.5 \text{ MW}
 \end{aligned}$$

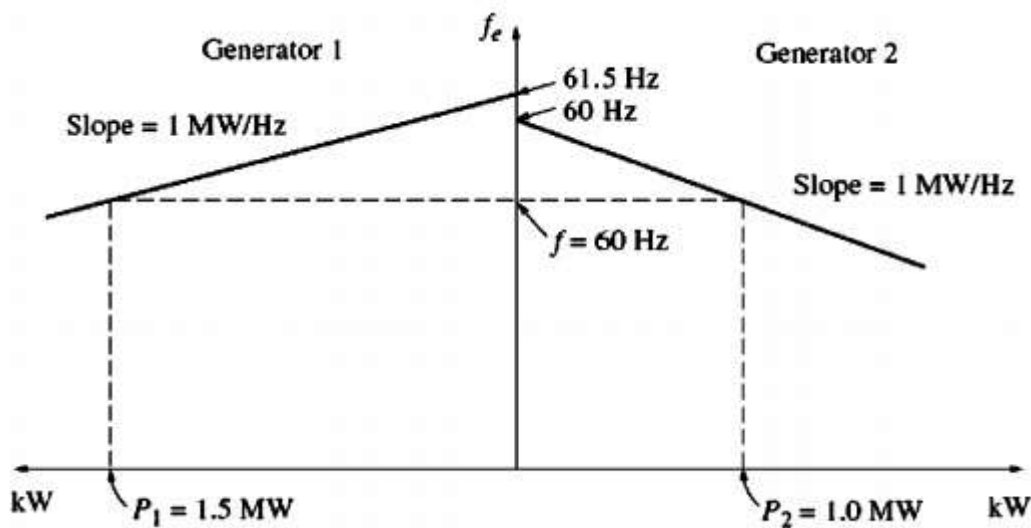

- ژنراتورهای سنکرون عمدتاً به شبکه‌ی بی نهایت وصلاند و شبکه‌ی به هم پیوسته را تغذیه می‌کنند اما ژنراتورهای کوچکی هم یافت می‌شوند که بار محلی و مستقل را تغذیه می‌کنند.
- در ژنراتورهای سنکرون مستقل که به صورت انفرادی کار می‌کنند با کنترل تحریک توسط AVR می‌توان کنترل ولتاژ نموده و با کنترل سرعت توسط گاورنر می‌توان کنترل فرکانس نمود.

- یک مولد منفرد مجهز به AVR و GOV اگر مقدار جریان بار زیاد شود، هم ولتاژ و هم فرکانس مولد ثابت می ماند.

مثال (۳): دو ژنراتور سنکرون کوچک با توجه به مشخصات زیر با هم موازی شده اند و به باس بی نهایت اتصال دارند و مشترکا" بار 4MW را تغذیه می کنند: فرکانس سیستم چند هرتز است و هر ژنراتور چه توانی را فراهم می سازد؟

G ₁ ژنراتور اول	F _{n1} =52[HZ]	SP ₁ =0.9[$\frac{MW}{HZ}$]
G ₂ ژنراتور دوم	F _{n2} =51[HZ]	SP ₂ =1[$\frac{MW}{HZ}$]

مثال (۴): سه ژنراتور کوچک با هم موازی شده و به باس بی نهایت با فرکانس 50HZ اتصال دارند و مشترکا" بار 4.4MW را تغذیه می کنند، فرکانس بی باری ژنراتور سوم را با توجه به معلومات زیر محاسبه کنید. و هر ژنراتور چه توانی را فراهم می سازد؟

G ₁	F _{n1} =52[HZ]	SP ₁ =0.9[$\frac{MW}{HZ}$]
G ₂	F _{n1} =51.5[HZ]	SP ₂ =1[$\frac{MW}{HZ}$]
G ₃	F _{n1} =?[HZ]	SP ₃ =1.1[$\frac{MW}{HZ}$]

$$P_1 = SP_1(F_{n1} - F_{sys}) = 0.9 \times (52 - 50) = 1.8MW$$

$$P_2 = SP_2(F_{n2} - F_{sys}) = 1 \times (51.5 - 50) = 1.5MW$$

$$P_3 = P - (P_1 + P_2) = 4.4 - (1.8 + 1.5) = 1.1MW$$

$$P_3 = SP_3(F_{n3} - F_{sys}) \Rightarrow 1.1 = 1.1 \times (F_{n3} - 50) \Rightarrow F_{n3} = 51HZ$$

موتورهای سنکرون سه فاز:


موتورهای آسنکرون خودراه انداز هستند اما موتورهای سنکرون خودراه انداز نیستند، گفتنی است که سرعت چرخش میدان گردان استاتور آنقدر سریع است که رتور به دلیل سنگینی و لختی نمی تواند خود را با آن هماهنگ سازد، در نتیجه ارتعاشی در مدار رتور پدید می آید.

موارد کاربرد موتور سنکرون

- ۱- در توانهای بالای یک مگاوات این موتورها از نظر قیمت و قابلیت بر موتورهای القائی ارجحیت داشته و بکار می روند.
- ۲- در کارخانه از این موتورها به دو دلیل استفاده می شود یکی برای گرداندن بارهای مکانیکی که نیاز به به سرعت ثابت دارند و دیگر برای اصلاح ضریب توان


مزایا و معایب موتورهای سنکرون

مزایا :

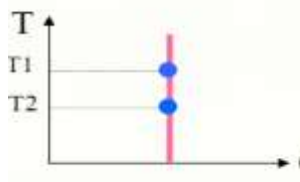- 
- ۱- یکی از مزایای موتور سنکرون آنست که همواره با یک سرعت ثابت کار می کند و در هر گشتاوری که بخواهیم یا به هیچ وجه کار نمی کند یا اینکه با یک سرعت ثابت کار می کندچنین خصوصییتی را می توان با مشخصه روبرو نشان داد
 - ۲- نسبت به موتورهای القائی بیشتر قابل کنترل می باشند
 - ۳- در ضریب توانهای مختلف می توانند کار کنند ، عبارت دیگر هم می توانند تولید کننده و هم مصرف کننده توان راکتیو باشند
 - ۴- راندمان بالائی دارند

معایب :

- ۱- گشتاور راه اندازی ندارند
- ۲- پیچیدگی ساختمان ، قیمت بالا (در توانهای پائین) و نیاز به تعمیر و نگهداری از دیگر معایب آنند

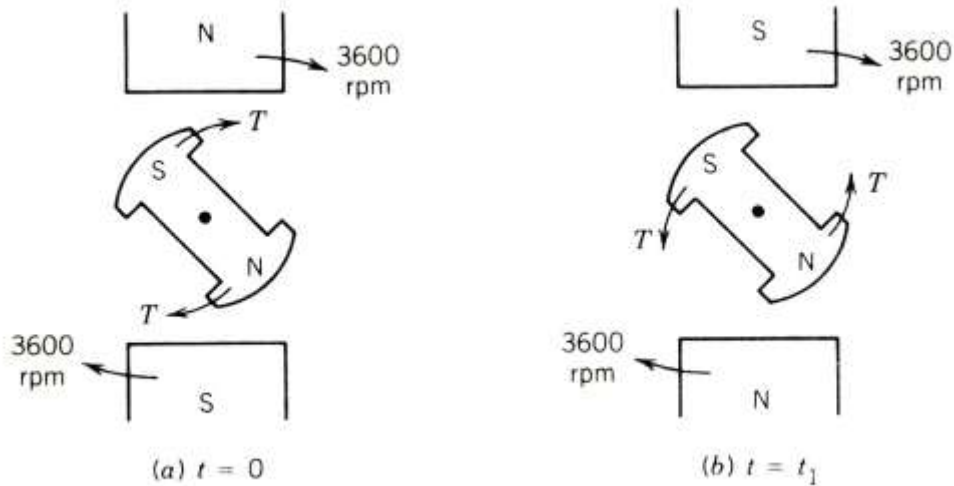


مشکلات راه اندازی موتور سنکرون

موتور سنکرون گشتاور راه اندازی ندارد . چرا ؟


از آنجا که میدان مغناطیسی چرخان استاتور با سرعت بسیار زیادی می چرخد این سرعت زیاد مانع می شود که روتور بعلت وجود لختی ، بتواند به دنبال آن شروع به چرخش کند لذا موتور سنکرون راه اندازی نمی شود

روشهای راه اندازی موتور سنکرون :

- ۱- کاهش فرکانس تغذیه استاتور
- ۲- روش استفاده از دمپر (راه اندازی به صورت موتور القایی)
- ۳- استفاده از محرک مکانیکی خارجی

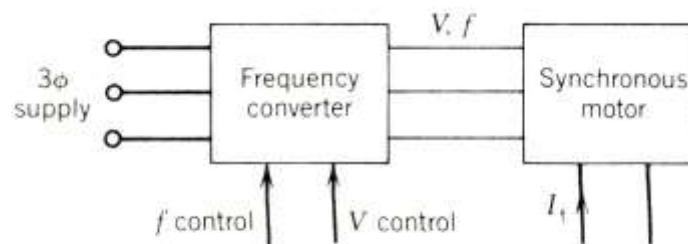

مدار معادل یک فاز از موتور سنکرون

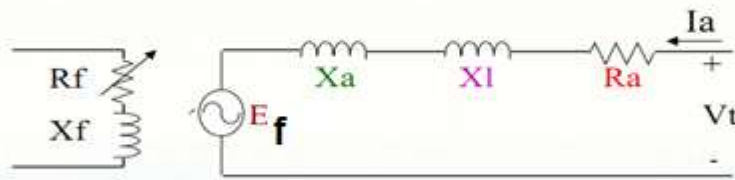

$$\bar{V}_t = E + \bar{I}_a (R_a + jX_s)$$


$$X_s = X_a + X_l$$

این مدار معادل همان مدار معادل ژنراتور سنکرون است با این تفاوت که در آن جهت جریان عکس شده است

دیاگرام فازوری موتور سنکرون قطب صاف در حالت فوق تحریک :


در حالت فوق تحریک موتور سنکرون ($E_f \cos \delta > V_t$) دیاگرام فازوری مطابق شکل زیر است و مولد مانند خازن عمل می کند و توان راکتیو تحویل شبکه می دهد و I_a پیش فاز است.

یادآوری: I_a حالت فوق تحریک ژنراتور سنکرون پس فاز بود.

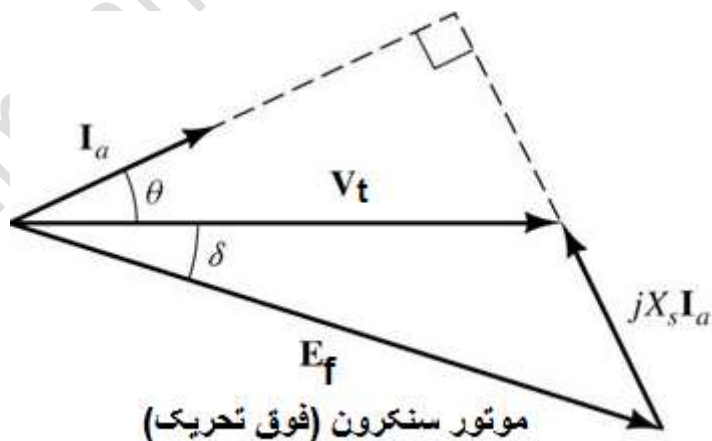

سوال: دیاگرام فازوری موتور سنکرون سه فاز را در حالات فوق تحریک و زیر تحریک

را ترسیم کنید و رابطه ی بین ولتاژ فازی ترمینال و ولتاژ تحریک را بنویسید. (a زیر تحریک و b فوق تحریک است همان V_t است).

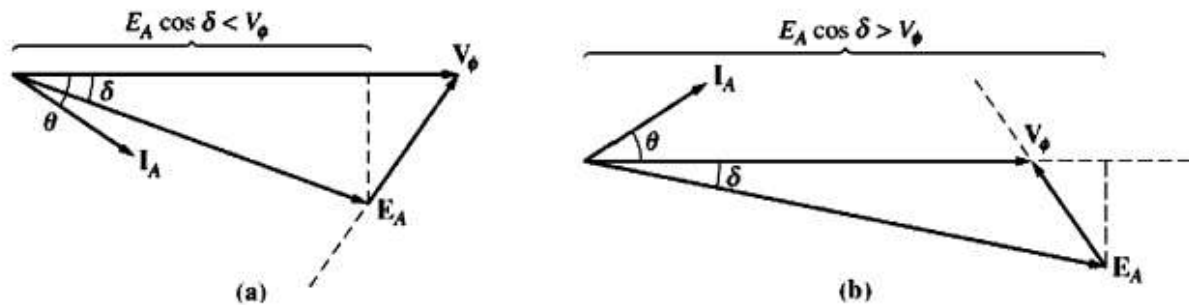

سوال: دیاگرام های فازوری ژنراتور و موتور سنکرون را در حالت فوق و زیر تحریک را ترسیم کنید و در مورد تولیدی یا مصرفی بودن توان ها بحث کنید.

مقایسه ژنراتور و موتور سنکرون از نظر تولید و مصرف توان های اکتیو و راکتیو

	Supply reactive power Q $E_A \cos \delta > V_\phi$	Consume reactive power Q $E_A \cos \delta < V_\phi$
Supply power P تولید توان اکتیو مولد Generator E_A leads V_ϕ	توان راکتیو تولید می کند 	توان راکتیو مصرف می کند
Consume power P مصرف توان اکتیو موتور Motor E_A lags V_ϕ		

حالات کاری موتورهای سنکرون و منحنی (V)

- اگر مدار تحریک رتور، تحریک لازم را فراهم سازد، استاتور جریان راکتیو نخواهد کشید و موتور در حالت ضریب توان واحد کار خواهد کرد (تحریک نرمال یا عادی) $Q = 0$ (عملکرد اهمی).
 - اگر جریان تحریک رتور کاهش یابد، جریان راکتیو از شبکه به موتور سرازیر می شود تا به رتور جهت مغناطیس کنندگی ماشین کمک کند. در این صورت موتور سنکرون سه فاز در حالت پس فاز کار خواهد کرد و توان راکتیو از شبکه اخذ می کند. (زیر تحریک) $Q < 0$ (عملکرد سلفی).
 - اگر جریان تحریک رتور زیاد شود (میدان رتور افزایش می یابد) در این صورت جریان راکتیو پیش فاز از شبکه کشیده می شود تا با میدان رتور به مخالفت برخیزد، در این حالت موتور در حالت پیش فاز کار می کند و توان راکتیو به شبکه تزریق می کند. (فوق تحریک) $Q > 0$ (عملکرد خازنی).
- از گفتار فوق نتیجه می گیریم که با تغییر جریان تحریک رتور، ضریب توان موتور سنکرون سه فاز را می توان کنترل کرد : در تمام حالات موتور، توان اکتیو (P) از شبکه اخذ می کند اما توان راکتیو (Q) به نحوه تحریک بستگی دارد.



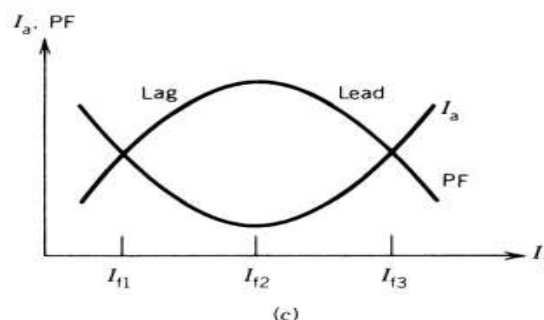



FIGURE 6.24 Power factor characteristics. (a) Equivalent circuit. (b) Phasor diagram. (c) Variation of I_a and PF with I_f .

کندانسور سنکرون

کندانسور سنکرون ، ماشین سنکرونی است که محور خروجی ندارد ، یعنی بدون بار کار می کند و با تنظیم تحریک می تواند بصورت مولد یا مصرف کننده توان راکتیو عمل کند .

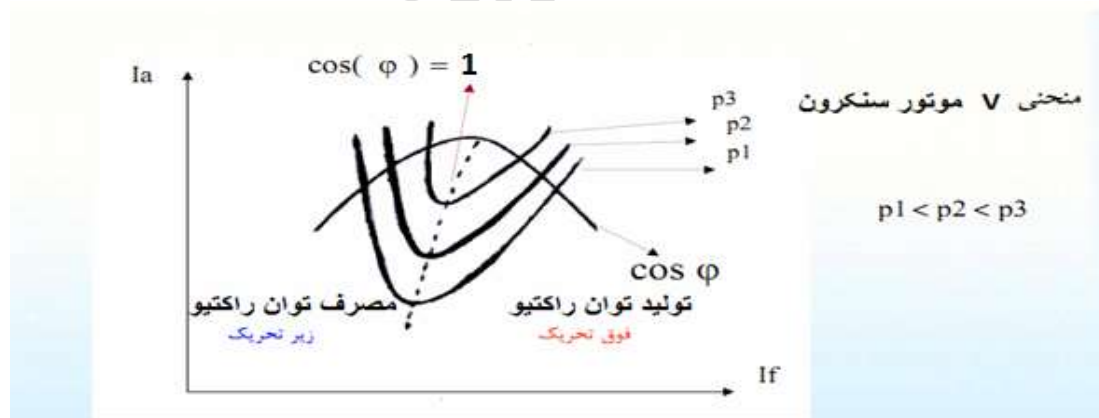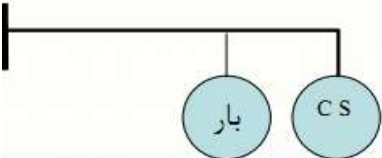

- اگر موتور سنکرون بی بار باشد تغییر جریان تحریک باعث می گردد که موتور گاهی به صورت مقاومت، گاهی به صورت سلف و گاهی به صورت خازن عمل نماید. موتور سنکرون بی بار را کندانسور سنکرون می نامند و در سیستم های انتقال انرژی جهت تنظیم ولتاژ مورد استفاده قرار می گیرد. در صنعت نیز گاهی برای بهبود ضریب توان بجای خازن از موتورهای سنکرون در حالت فوق سنکرون (پیش فاز) استفاده می شود.

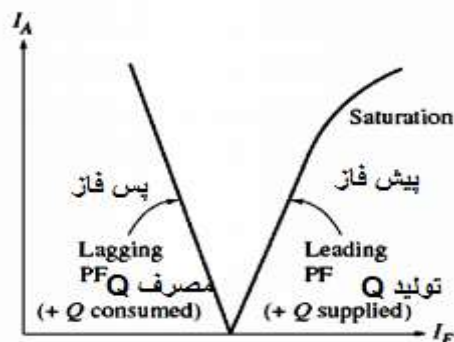

سوال: خازن سنکرون (کندانسور سنکرون) چیست؟ منحنی V خازن سنکرون را ترسیم کنید.

بعضی از موتورهای سنکرون فقط مخصوص اصلاح ضریب توان فروخته می شوند و محور این موتورها راهی به بیرون بدنه ی موتور ندارد. چون توان اکتیو تحویل داده شده به ماشین صفر است (مگر اندکی که صرف تلفات می شود)، جریان آرمیچر در ضریب توان واحد صفر است و در حالت فوق تحریک یا پیش فاز، موتور توان راکتیو تولید می کند و ضریب قدرت را اصلاح می کند. امروزه معمولاً برای این منظور از خازن های استاتیک و ادوات FACTS استفاده می گردد اما هنوز در کارخانجات قدیمی تر از خازن یا کندانسورهای سنکرون استفاده می گردد.

کاربردهای ماشین های سنکرون سه فاز

۱. ژنراتورهای سنکرون سه فاز در نیروگاه ها

There are many applications of synchronous machines. The primary use of the machine is as an ac generator or alternator. It provides more than 99 percent of the electrical energy used by people all over the world.

۲. موتورهای سنکرون در کارخانجاتی که به سرعت ثابت نیاز دارند.

۳. موتورهای سنکرون در حین اینکه کار مکانیکی انجام می دهد می تواند در حالت فوق

تحریک توان به مثابه خازن راکتیو به شبکه تزریق کند و ضریب توان را بهبود بخشد.

۴. موتور سنکرون بی بار کندانسور سنکرون نام دارد که هم می تواند توان راکتیو از شبکه

بگیرد و هم Q به شبکه تزریق کند برای تنظیم ولتاژ خطوط انتقال انرژی استفاده می شود.

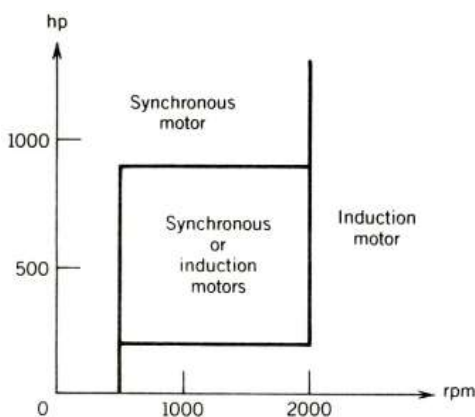


FIGURE 6.36 Application of synchronous and induction motors.

۵. هزینه ساخت موتورهای سنکرون بیشتر از موتورهای القایی (آسنکرون) است لذا در سرعت

های بالا یا در سرعت های متوسط با توان کمتر از ۵۰ اسب بخار موتورهای سنکرون مناسب

نمی باشند.

۶. توجه : در کاربردهایی که به سرعت کم و توان (اسب بخار) زیاد نیاز است موتورهای القایی

ارزانتر از موتورهای سنکرون خواهند بود زیرا به آهن بسیار زیاد جهت ایجاد چگالی شار

بالا در شکاف هوایی نیاز است (حدود یک تسلا) و باید متذکر شد که موتور سنکرون دارای خواص (سرعت ثابت، بازده بالا، قابلیت کنترل ضریب توان) است که گرانی آن را می پوشاند

مثال ۴: یک ماشین سنکرون سه فاز چهار قطبی، 60 هرتزی 5 کیلو ولت آمپری 208 ولتی به صورت ژنراتوری مورد بهره برداری قرار می گیرد. اگر این ماشین با اتصال ستاره در حالت فوق تحریک، توان اسمی را تحت ضریب قدرت 0.8 پس فاز تحویل شبکه دهد و از R_s صرف نظر شود و راکتانس سنکرون هر فاز $X_s = j8$ اهم باشد مطلوب است: (۱) ولتاژ القایی هر فاز (E_f) (۲) زاویه بار یا زاویه توان (δ) (۳) مقادیر توان های اکتیو و راکتیو تولیدی (۴) حد پایداری استاتیک یا P_{max} (۵) ترسیم دیاگرام فازوری پاسخ: $E_f = 206.9 \text{ V/Phase}$ و $\delta = 25.5^\circ$

The per-phase equivalent circuit for the synchronous generator is shown in Fig. E6.3a.

(a) $V_t = \frac{208}{\sqrt{3}} = 120 \text{ V/phase}$

Stator current at rated kVA;

$$I_a = \frac{5000}{\sqrt{3} \times 208} = 13.9 \text{ A}$$

$$\phi = -36.9^\circ \text{ for lagging pf of } 0.8$$

From Fig. E6.3a,

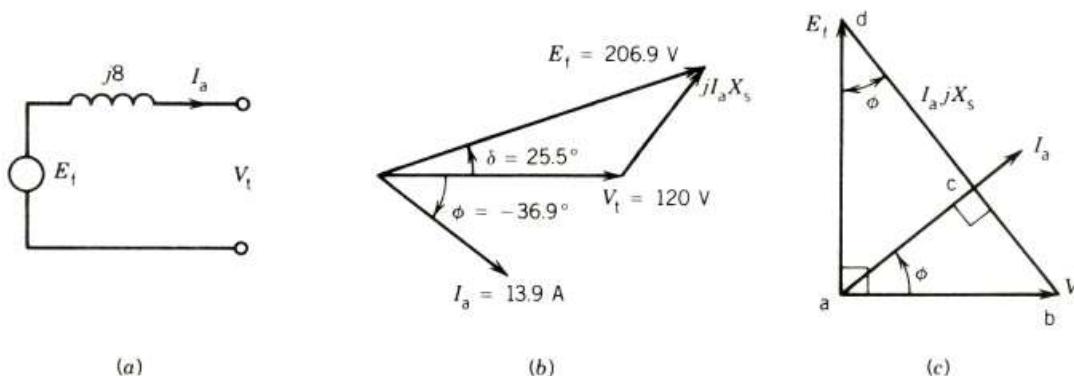


FIGURE E6.3

$$\begin{aligned} E_f &= V_t / 0^\circ + I_a j X_s \\ &= 120 / 0^\circ + 13.9 / -36.9^\circ \cdot 8 / 90^\circ \\ &= 206.9 / 25.5^\circ \end{aligned}$$

Excitation voltage $E_f = 206.9 \text{ V/phase}$

Power angle $\delta = +25.5^\circ$

Note that because of generator action, the power angle is positive.
The phasor diagram is shown in Fig. E6.3b.

$$Q = \frac{3V_t}{X_s} (E_f \cos \delta - V_t) = \frac{3 \times 120}{8} (206.9 \times \cos 25.5 - 120) = 3 \text{ MVAR}$$

$$P = \frac{3V_t E_f}{X_s} \sin \delta = \frac{3 \times 120 \times 206.9}{8} \times \sin 25.5 = 4 \text{ MW}$$

$$P_{\max} = \frac{3V_t E_f}{X_s} \sin \delta = \frac{3 \times 120 \times 206.9}{8} \times \sin 90 = 9.31 \text{ MW}$$

*** قسمت ب مثال ۴ : اگر جریان تحریک ۲۰ درصد افزایش یابد ولی توان مکانیکی ورودی از طریق توربین ثابت بماند، جریان استاتور، ضریب توان و توان راکتیو ژنراتور را بدست آورید.

- (b) The new excitation voltage $E'_f = 1.2 \times 206.9 = 248.28 \text{ V}$. Because power transfer remains same,
چون توان اکتیو دست نخورده باقی می ماند

$$\frac{V_t E_f}{X_s} \sin \delta = \frac{V_t E'_f}{X_s} \sin \delta'$$

or

$$E_f \sin \delta = E'_f \sin \delta'$$

or

$$\begin{aligned} \sin \delta' &= \frac{E_f}{E'_f} \sin \delta = \frac{\sin 25.5^\circ}{1.2} \\ \delta' &= 21^\circ \end{aligned}$$

The stator current is

$$\begin{aligned} I_a &= \frac{E_f - V_t}{jX_s} \\ &= \frac{248.28 \angle 21^\circ - 120 \angle 0^\circ}{8 \angle 90^\circ} \\ &= \frac{142.87 \angle 38.52^\circ}{8 \angle 90^\circ} \\ &= 17.86 \angle -51.5^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

$$\text{Power factor} = \cos 51.5^\circ = 0.62 \text{ lag}$$

$$\begin{aligned} \text{Reactive kVA} &= 3|V_t|I_a \sin 51.5^\circ \\ &= 3 \times 120 \times 17.86 \times 0.78 \times 10^{-3} \\ &= 5.03 \end{aligned}$$

or, from Eq. 6.26,

$$Q = \frac{3V_t}{X_s} (E_f \cos \delta - V_t) = \frac{3 \times 120}{8} (248.28 \times \cos 21^\circ - 120) = 5.03 \text{ MVAR}$$

**** مثال ۵ :** اگر ماشین **مثال ۴** را به صورت موتور سنکرون سه فاز مورد بهره برداری قرار دهیم و آنرا به شبکه سه فاز با ولتاژ ترمینال 208 ولت با فرکانس 60 هرتز متصل سازیم و جریان تحریک را به گونه ای تنظیم کنیم تا موتور 3 کیلو وات تحت ضریب توان واحد از شبکه بکشد. الف) مقدار ولتاژ القایی هر فاز موتور (E_f) و زاویه توان (δ) را در محاسبه کنید. پاسخ: $E_f = 137.35 \text{ V/Phase}$ و $\delta = -29^\circ$

Solution

The per-phase equivalent circuit for motoring operation is shown in Fig. E6.4a.

(a) $3V_t I_a \cos \phi = 3 \text{ kW} = 3V_t I_a$ for $\cos \phi = 1$.

$$I_a = \frac{3000}{3 \times 120} = 8.33 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} E_f &= V_t - I_a jX_s \\ &= 120 \angle 0^\circ - 8.33 \angle 0^\circ \cdot 8 \angle 90^\circ \\ &= 137.35 \angle -29^\circ \end{aligned}$$

Excitation voltage	$E_f = 137.35 \text{ V/phase}$
Power angle	$\delta = -29^\circ$

Note that because of motor action, the power angle is negative.

The phasor diagram is shown in Fig. E6.4b. E_f and δ can also be calculated from the phasor diagram.

$$E_f = \sqrt{|V_t|^2 + |I_a X_s|^2} = \sqrt{120^2 + (8.33 \times 8)^2}$$

$$= 137.35 \text{ V/phase}$$

$$\tan \delta = \frac{|I_a X_s|}{|V_t|} = \frac{8.33 \times 8}{120} = 0.555$$

$$|\delta| = 29^\circ$$

$$\delta = -29^\circ$$

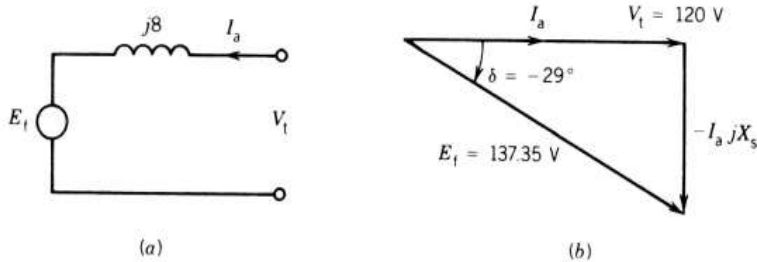


FIGURE E6.4

Activate Windows

* (ب) اگر جریان تحریک ثابت باشد و بار روی محور بتدریج افزایش یابد، گشتاور ماکزیمم (بیشینه) یا گشتاور پرتگاهی را ($T_{\max}$) را حساب کنید. (گشتاور ماکزیمم در $\delta = 90^\circ$ رخ می دهد.)

(b) Maximum torque will be developed at $\delta = 90^\circ$. From Eq. 6.25a,

$$P_{\max} = \frac{3 \times 137.35 \times 120}{8} = 6180.75 \text{ W}$$

$$T_{\max} = \frac{P_{\max}}{\omega_{\text{syn}}} = \frac{6180.75}{(1800/60) \times 2\pi} = 32.8 \text{ N} \cdot \text{m}$$

OR

$$P_{\max} = \frac{3V_t E_f}{X_s} = \frac{3 \times 120 \times 137.35}{8} = 6180.75 \text{ W}$$

$$T_{\max} = \frac{P_{\max}}{\omega_s} = \frac{6180.75}{\omega_s} = 32.8 \text{ N} \cdot \text{m}$$

مثال ۶: یک موتور سنکرون ۲۰۸ ولتی، ۴۵ کیلو وات آمپری با ضریب توان ۰/۸ پیش فاز و اتصال مثلث، ۶۰ هرتزی دارای راکتانس ۲/۵ اهم و یک مقاومت آرمیچر کوچک است. تلفات اصطکاک و تهویه آن ۱/۵ کیلووات و تلفات هسته ای آن ۱ کیلو وات است و یک بار ۱۵ اسب بخاری به محور آن وصل است و ضریب توان موتور ۰/۸ پیش فاز است: * نمودار فازوری موتور را رسم کرده و مقادیر جریان آرمیچر و جریان خط و ولتاژ القایی آرمیچر را بیابید.

(a) Initially, the motor's output power is 15 hp. This corresponds to an output of

$$P_{out} = (15 \text{ hp})(0.746 \text{ kW/hp}) = 11.19 \text{ kW}$$

Therefore, the electric power supplied to the machine is

$$\begin{aligned} P_{in} &= P_{out} + P_{\text{mech loss}} + P_{\text{core loss}} + P_{\text{elec loss}} \\ &= 11.19 \text{ kW} + 1.5 \text{ kW} + 1.0 \text{ kW} + 0 \text{ kW} = 13.69 \text{ kW} \end{aligned}$$

Since the motor's power factor is 0.80 leading, the resulting line current flow is


$$\begin{aligned} I_L &= \frac{P_{in}}{\sqrt{3} V_T \cos \theta} \\ &= \frac{13.69 \text{ kW}}{\sqrt{3}(208 \text{ V})(0.80)} = 47.5 \text{ A} \end{aligned}$$

and the armature current is $I_L/\sqrt{3}$, with 0.8 leading power factor, which gives the result

$$I_A = 27.4 \angle 36.87^\circ \text{ A}$$

To find E_A , apply Kirchhoff's voltage law

$$\begin{aligned} E_A &= V_\phi - jX_S I_A \\ &= 208 \angle 0^\circ \text{ V} - (j2.5 \Omega)(27.4 \angle 36.87^\circ \text{ A}) \\ &= 208 \angle 0^\circ \text{ V} - 68.5 \angle 126.87^\circ \text{ V} \\ &= 249.1 - j54.8 \text{ V} = 255 \angle -12.4^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

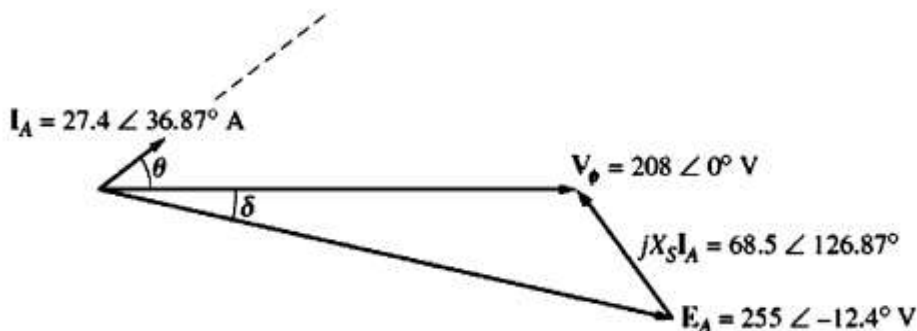

مثال ۷: یک موتور سنکرون سه فاز ۵ مگا ولت آمپری، ۶۰ هرتزی و ۱۱ کیلو ولتی مفروض است، مقاومت استاتور ماییز و راکتانس سنکرون ۱۰ اهم است، ماشین به شبکه ۱۱ کیلو ولتی ۶۰ هرتزی وصل است و در شرایط کندانسور سنکرون مورد بهره برداری قرار می گیرد. از تلفات چرخشی صرف نظر کنید: الف) در حالت تحریک نرمال جریان استاتور را بیابید و نمودار فازوری را رسم کنید. ب) اگر جریان تحریک به میزان ۱۵۰ درصد نسبت به حالت تحریک نرمال افزایش یابد جریان استاتور و ضریب توان را بدست آورید و نمودار فازوری را ترسیم کنید.

Solution

1. (a) Power = $3V_t I_a \cos \phi$. For normal excitation, power factor = $\cos \phi = 1$. Hence V_t and I_a are in phase. Since power is zero, I_a is zero. From Eq. 6.24, for no power transfer, δ is zero. If I_a is zero, both V_t and E_f are also the same in magnitude.

$$E_f = V_t = \frac{11}{\sqrt{3}} \text{ kV/phase} = 6.35 \text{ kV/phase}$$

The phasor diagram is shown in Fig. E6.6a.

- (b) Because power transfer is zero, δ is zero. Hence,

$$I_a = \frac{V_t \angle 0^\circ - E_f \angle 0^\circ}{jX_s} = \frac{6351 - 1.5 \times 6351}{10 \angle 90^\circ}$$

$$= 317.55 \angle 90^\circ \text{ A}$$

$$\text{PF} = \cos 90^\circ = 0 \text{ leading}$$

The phasor diagram is shown in Fig. E6.6b.

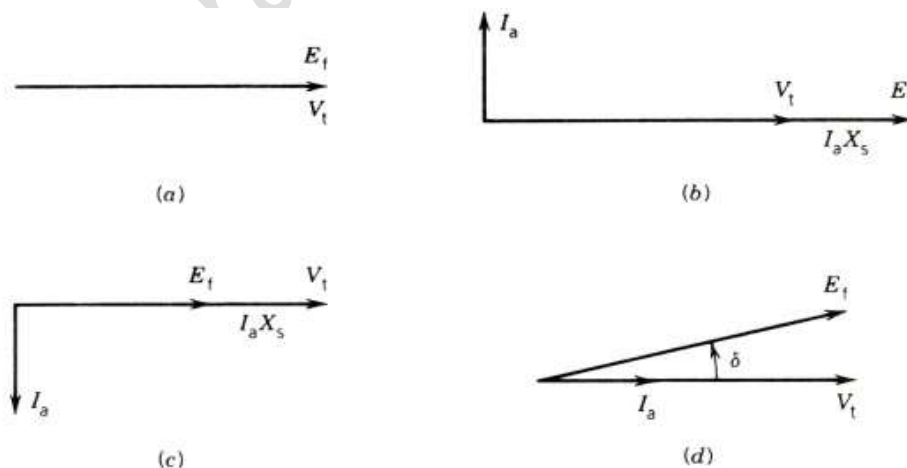


FIGURE E6.6

- 5-23. A three-phase Y-connected synchronous generator is rated 120 MVA, 13.2 kV, 0.8 PF lagging, and 60 Hz.

Its synchronous reactance is 0.9Ω , and its resistance may be ignored.

(a) What is its voltage regulation?

(a) The rated armature current is

$$I_A = I_L = \frac{S}{\sqrt{3} V_T} = \frac{120 \text{ MVA}}{\sqrt{3} (13.2 \text{ kV})} = 5249 \text{ A}$$

The power factor is 0.8 lagging, so $\mathbf{I}_A = 5249 \angle -36.87^\circ \text{ A}$.

The phase voltage is $13.2 \text{ kV} / \sqrt{3} = 7621 \text{ V}$.

Therefore, the internal generated voltage is

$$\mathbf{E}_A = \mathbf{V}_\phi + R_A \mathbf{I}_A + jX_S \mathbf{I}_A$$

$$\mathbf{E}_A = 7621 \angle 0^\circ + j(0.9 \Omega)(5249 \angle -36.87^\circ \text{ A})$$

$$\mathbf{E}_A = 11,120 \angle 19.9^\circ \text{ V} \quad \text{resulting voltage regulation is}$$

$$\text{VR} = \frac{11,120 - 7621}{7621} \times 100\% = 45.9\%$$

$$\begin{aligned}
 E_f = E_A &= 7621 \angle 0^\circ + j0.9 \times 5249 \angle -36.87^\circ \\
 &\quad -37^\circ = \text{لترس} \\
 &= 7621 + 0.9 \angle 90^\circ \times 5249 \angle -37^\circ \\
 &= 7621 + 4724 \angle 53^\circ = 7621 + (4724 \cos 53^\circ + j4724 \sin 53^\circ) \\
 &= 7621 + (4724 \times 0.6 + j4724 \times 0.8) \\
 &= 7621 + (2834 + j3779) = 10455 + j3779 \\
 E_f &= \sqrt{10455^2 + 3779^2} = 11120 \text{ KV} \quad \delta = \tan^{-1} \frac{3779}{10455} = 19.9^\circ
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{3V_t E_f}{X_s} \sin \delta = \frac{3 \times 7621 \times 11120}{0.9} \sin 19.9^\circ \\
 &= 96115 \text{ MW} \\
 Q &= \frac{3V_t}{X_s} (E_f \cos \delta - V_t) \\
 &= \frac{3 \times 7621}{0.9} (11120 \cos 19.9^\circ - 7621) \\
 &= 2514 (10455 - 7621) = 2514 \times 2834 = 7188 \text{ MVAR}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 S &= \sqrt{P^2 + Q^2} = 120 \text{ MVA} \\
 P &= S \cos \phi = 120 \times 0.8 = 96 \text{ MW} \\
 Q &= S \sin \phi = 120 \times 0.6 = 72 \text{ MVAR}
 \end{aligned}$$